


改善箇所説明図

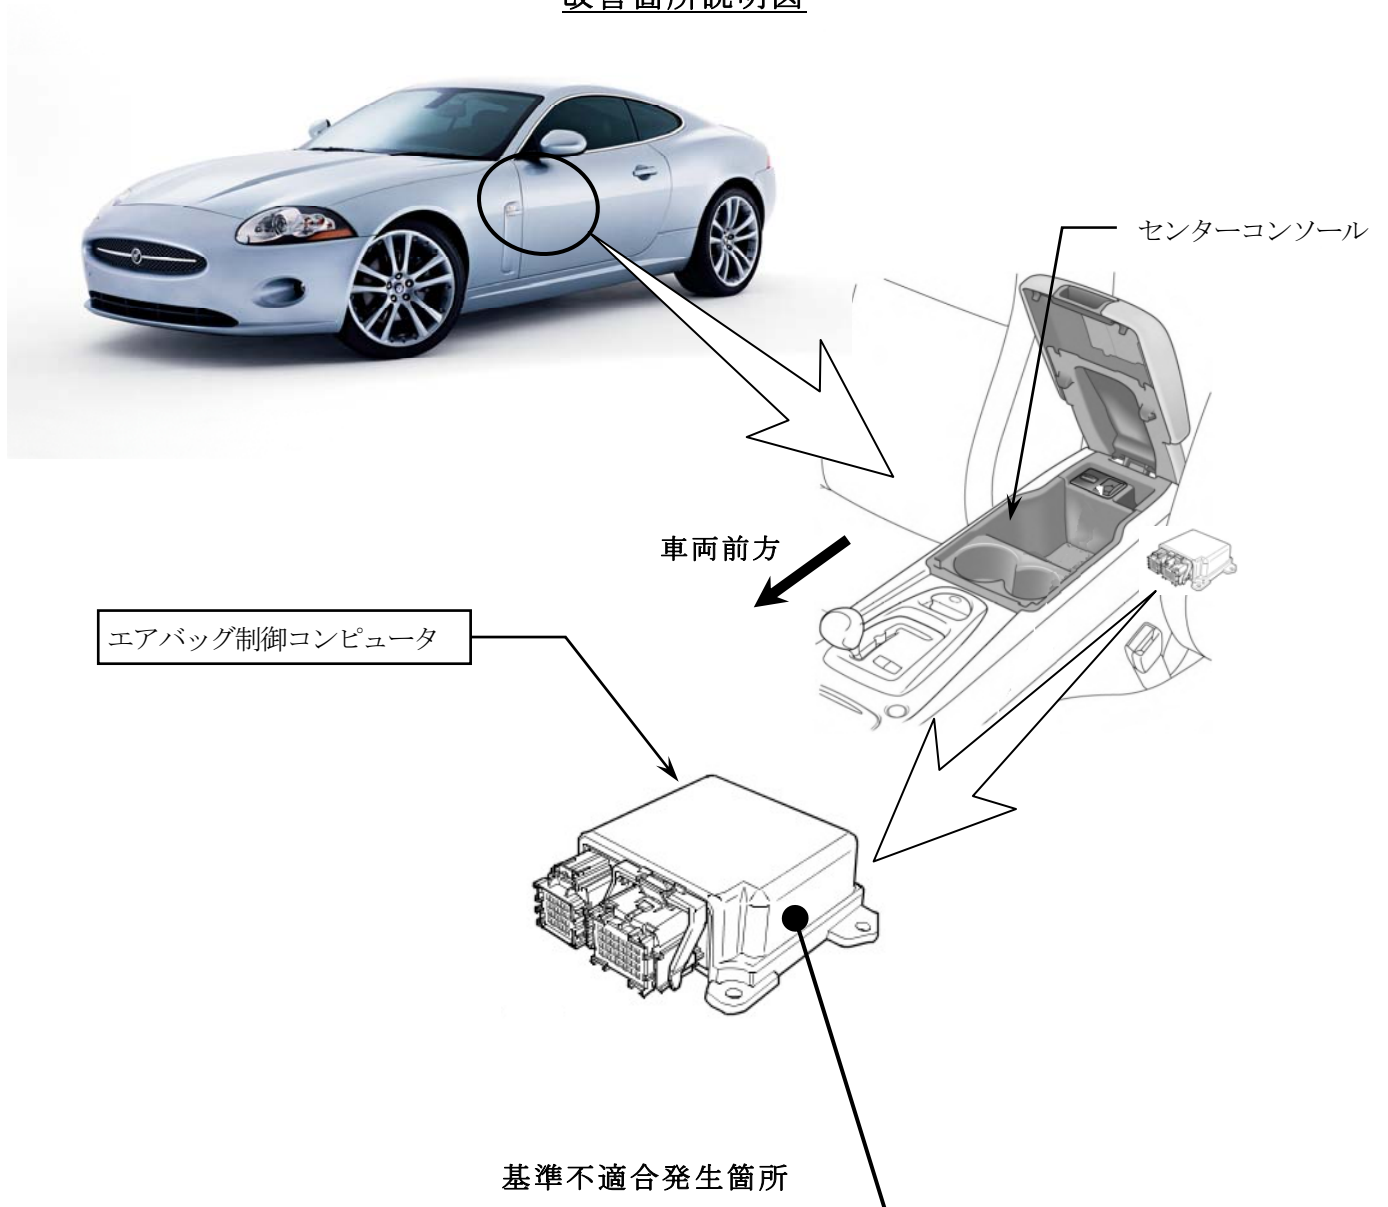

右ハンドル車両のエアバッグ制御コンピュータにおいて、製造時に左ハンドル用のプログラム設定が行なわれたため、助手席に同乗者がいない場合、右側（運転者席側）の側面衝突時に運転者席側サイドエアバッグが展開しない。

改善の内容

全車両、当該エアバッグ制御コンピュータのプログラムを正しい設定に書き換える。

〔改善後の識別〕

トランク内左側、ライトバルブサービスパネル内のボデーパネルに黄ペイントを塗布する。

注： は改善部品を示す。