




改善箇所説明図

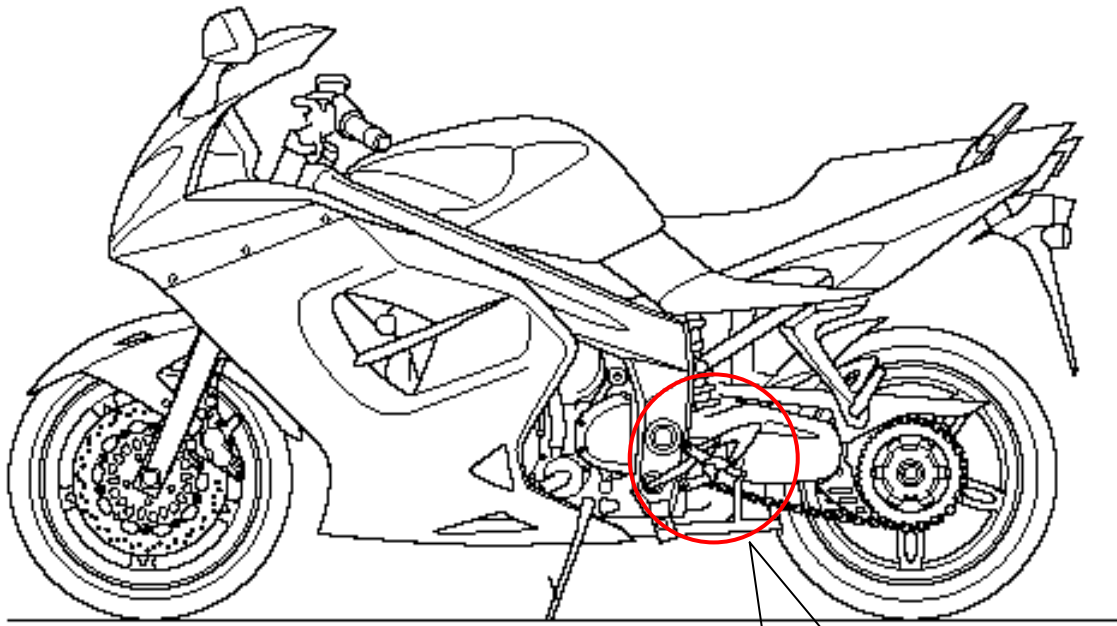

右図から改善箇所を展開した図

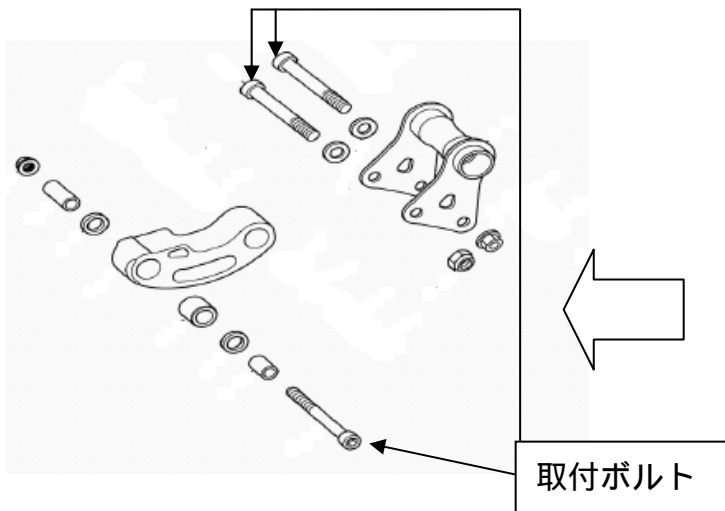

リヤサスペンションリンク部拡大図

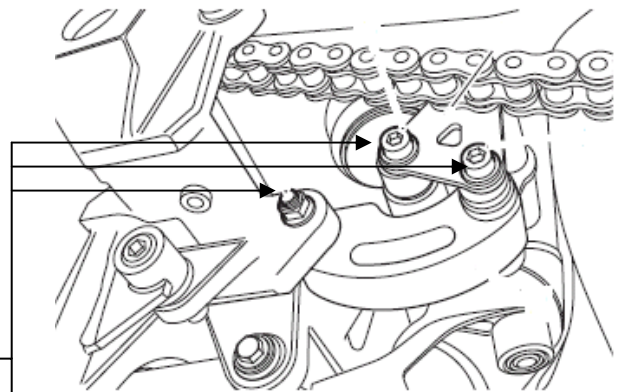

注: は改善箇所を示す

- 基準不適合発生箇所

リアサスペンションの取付部において、取付ボルトの熱処理加工が不適切なため、当該ボルトの強度が不足している。そのため、路面からの衝撃によりボルトが折損して車両姿勢が不安定となり、最悪の場合、転倒するおそれがある。

- 改善の内容

全車両、取付ボルトを対策品に交換する。

- 識別

交換済み車両には、リンク固定ボルトの頭に、直径 5 mm の白ペイントマークを塗布する。