


改善箇所説明図

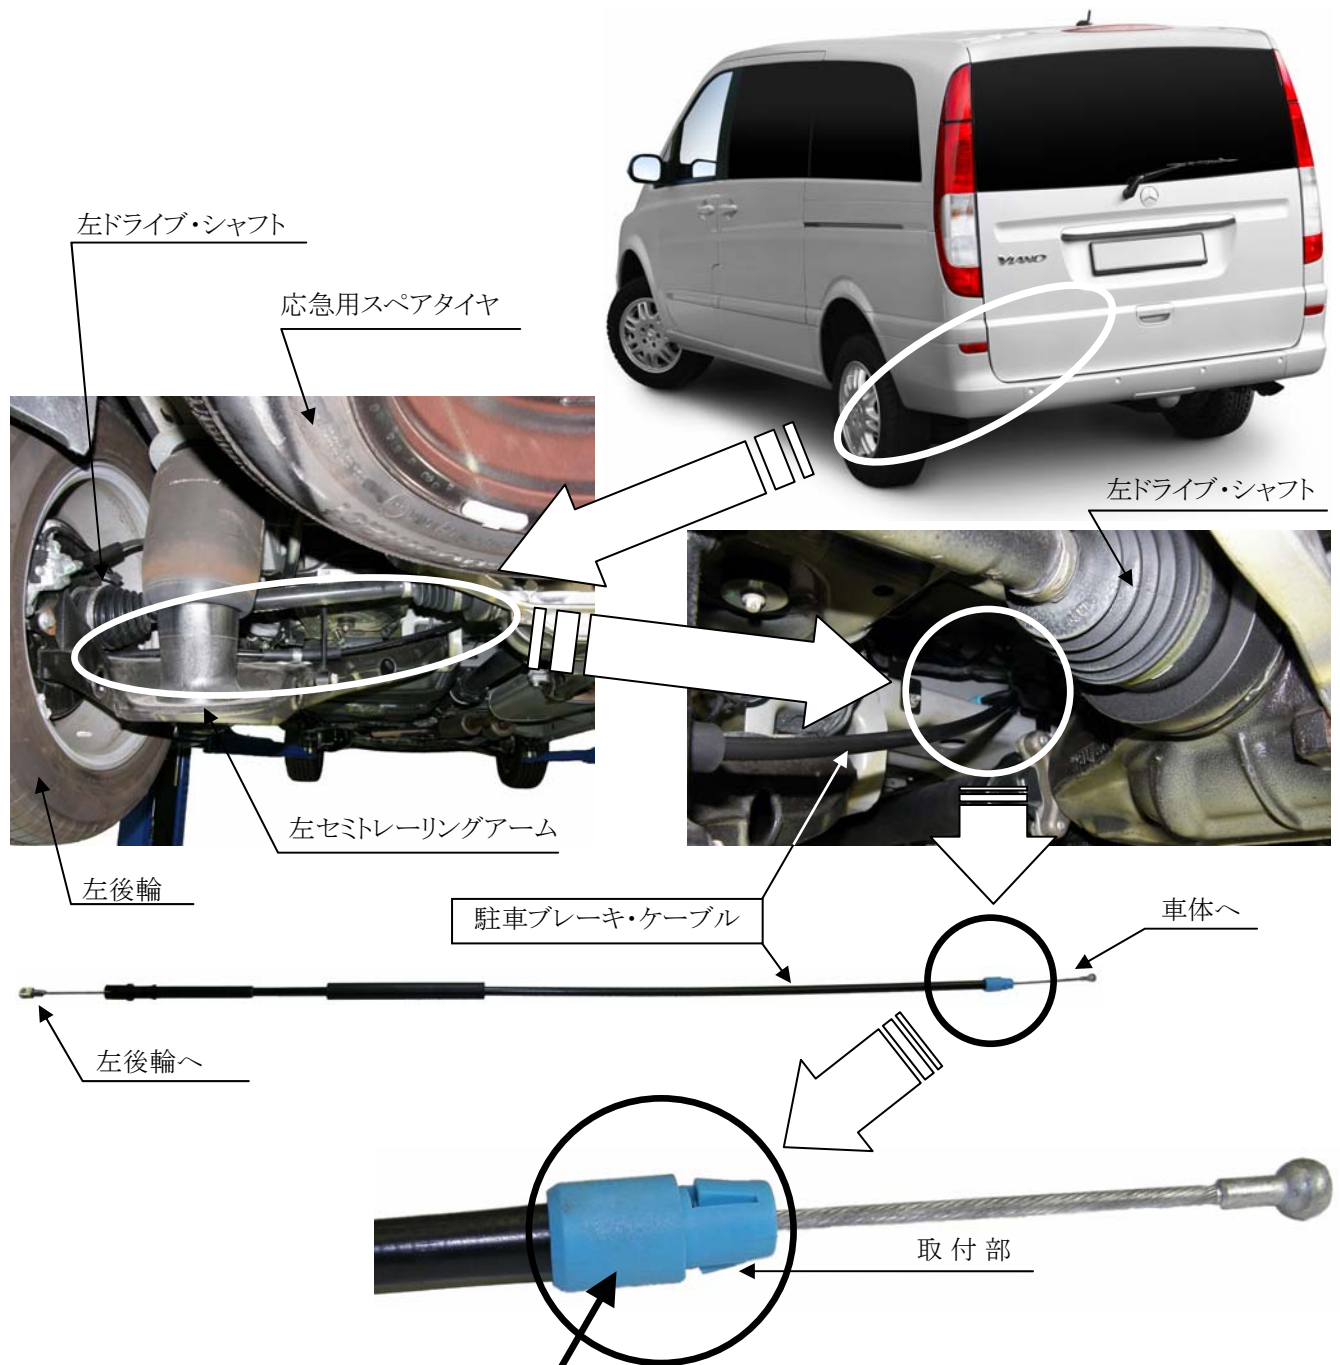

不具合発生箇所

注： は交換部品を示す。

左後輪用駐車ブレーキ・ケーブルの車体取付け固定具の材質が不適切なため、繰り返しの作動により当該固定具が破損するものがある。そのため、駐車ペダルの操作による力が後輪に伝わらず、駐車ブレーキが機能しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ブラケットを新品と交換する。

識別： 駐車ペダル取付ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。