


改善箇所説明図

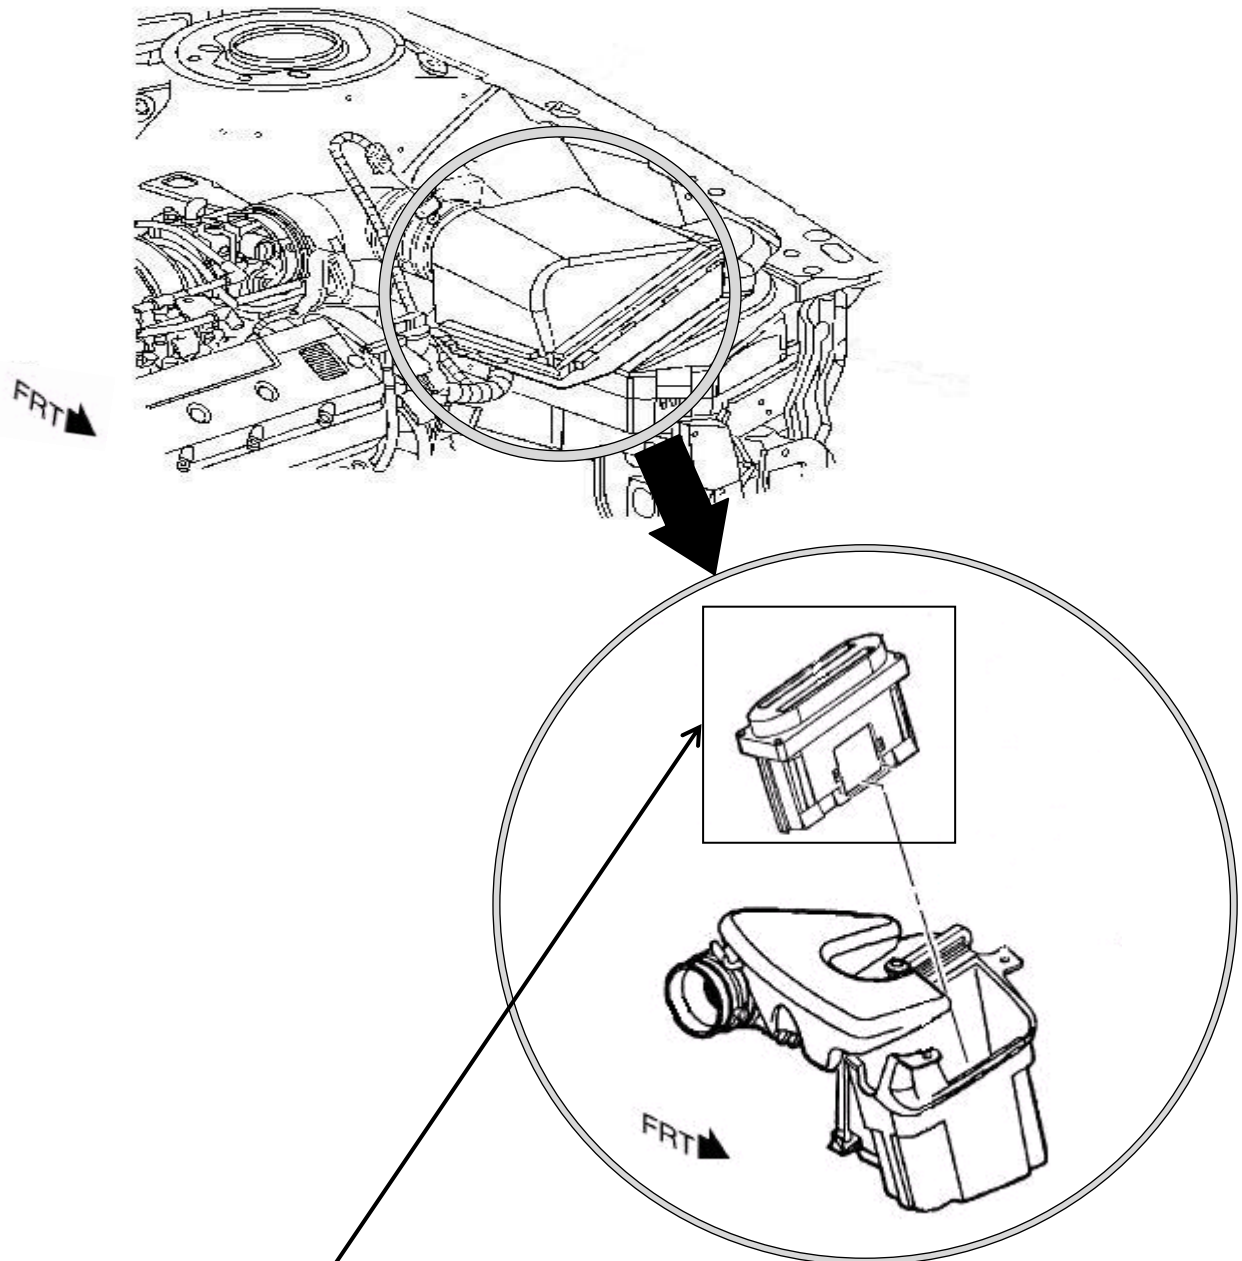

基準不適合発生箇所

内は、該当モジュール部品を示す。

原動機制御モジュールの補修用プログラムが不適切なため、過去の整備において、当該プログラムをインストールした場合、二次空気導入装置が正しく作動しないことがある。そのため、最悪の場合、排気ガス基準を超えるおそれがある。

＜改善内容＞

全車両、当該モジュールのプログラムを修正する。

＜識別方法＞

パワートレイン コントロール モジュールのコネクタ部分に黄色ペイントを塗布する。