


改善箇所説明図

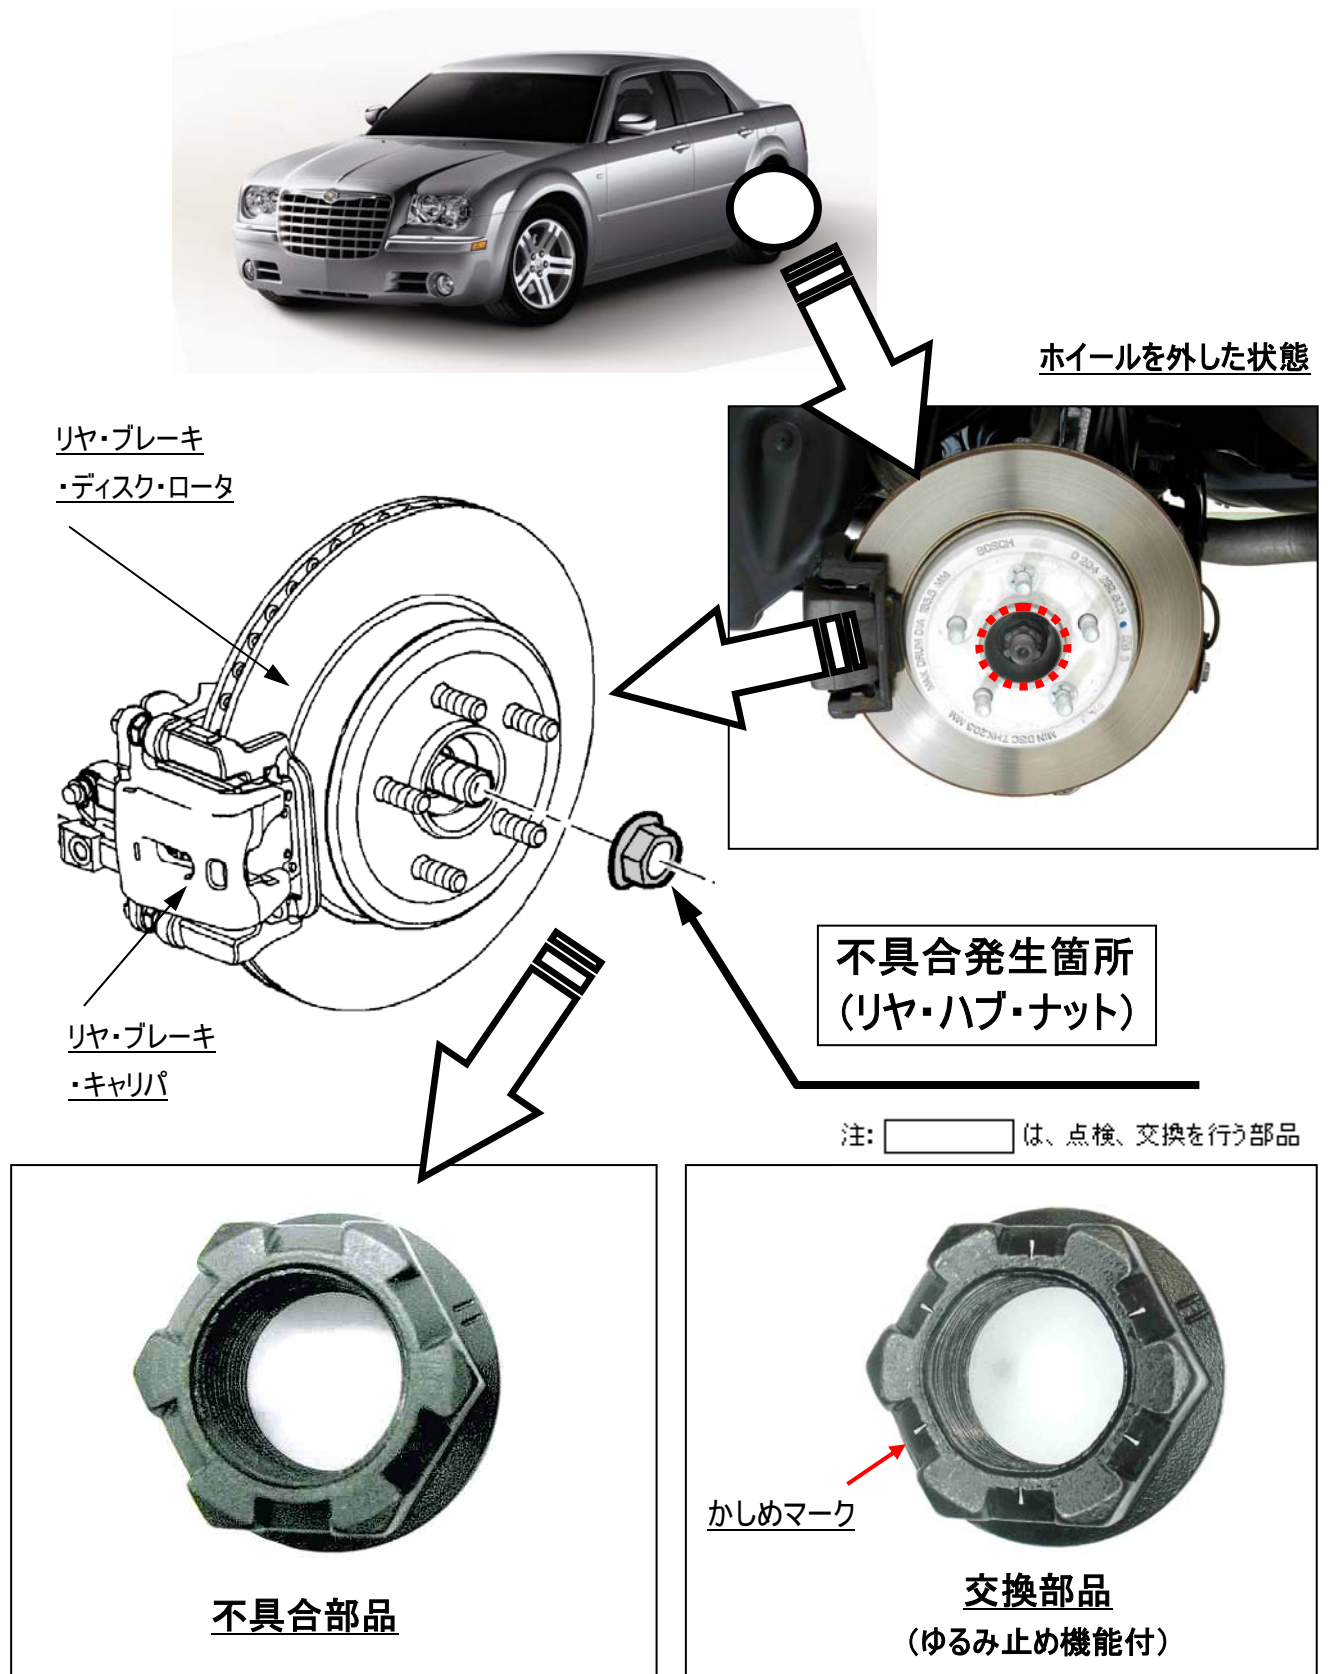

不具合発生箇所

リヤ・ドライブ・シャフトをホイール・ハブに固定するリヤ・ハブ・ナットにおいて、誤品を組み付けたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ナットが緩み異音が発生し、最悪の場合、リヤ・ドライブ・シャフトが破損して走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、リヤ・ハブ・ナットを点検し、対象となるものは良品に交換する。

識別 : 左リヤ・ショック・アブソーバの上部後側の固定ボルトへ黄色ペン塗布。