


改善箇所説明図

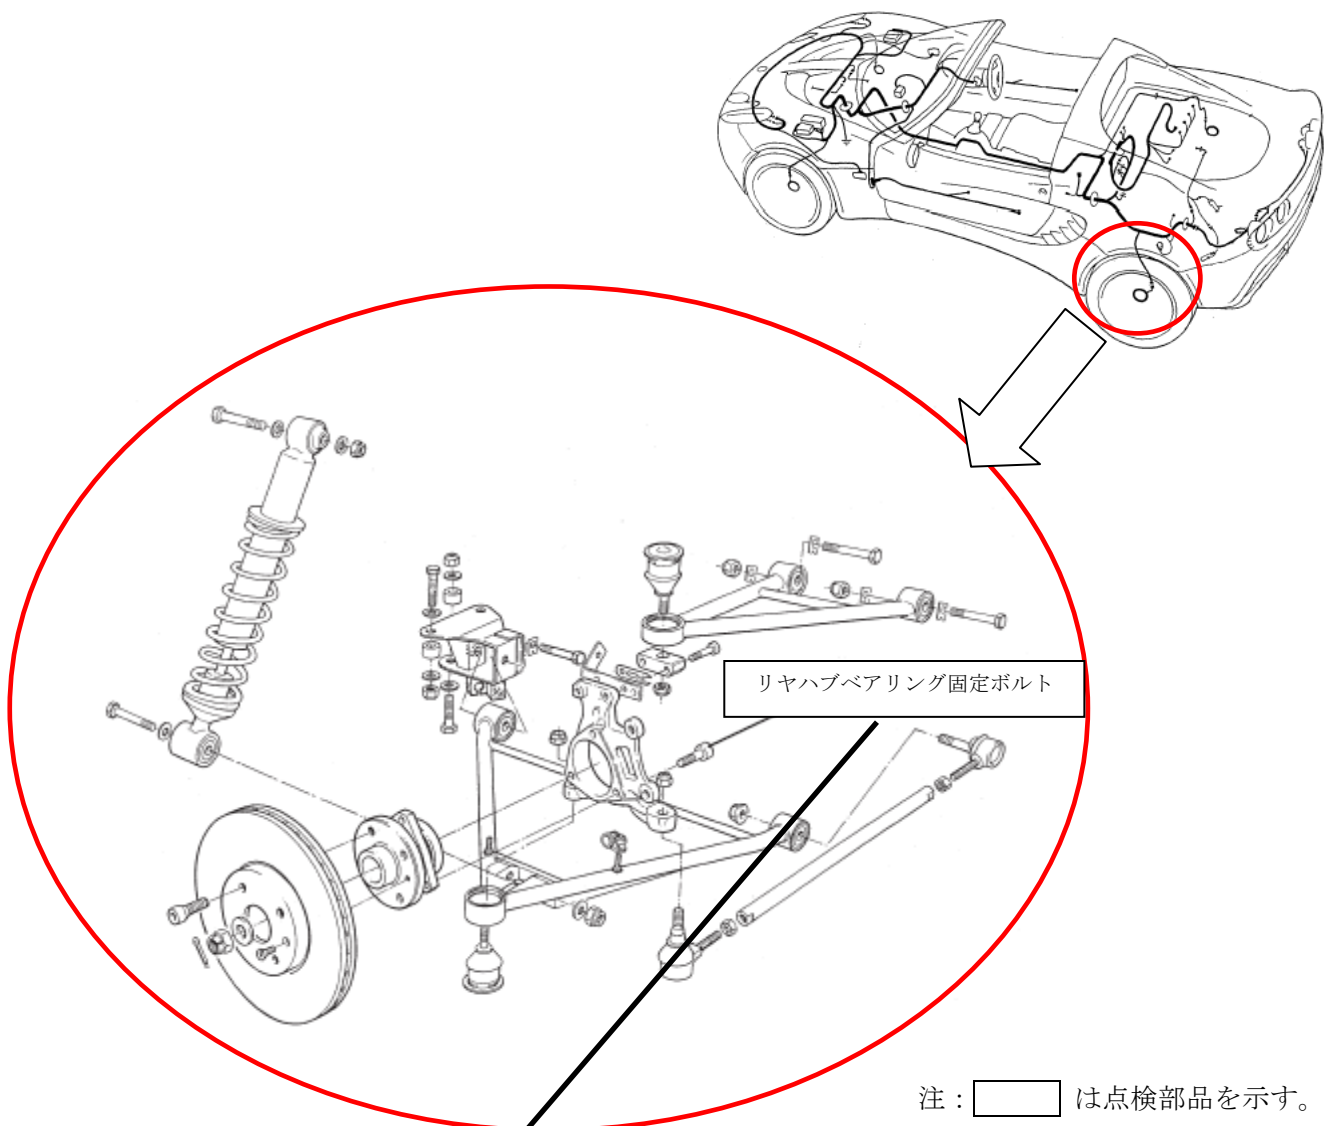

基準不適合発生箇所

リヤハブベアリングの組み付け工程において、リヤハブベアリング固定ボルトの締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ボルトが緩み、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容：当該ボルトのトルク点検し、緩んでいるものは、当該ボルトを再度組み付ける。

識別：ペイントマーカーで合いマークを入れる。