

## 改善箇所説明図




### 基準不適合発生箇所 リアホイール

対策前



製造コード (R1 あり)

対策後

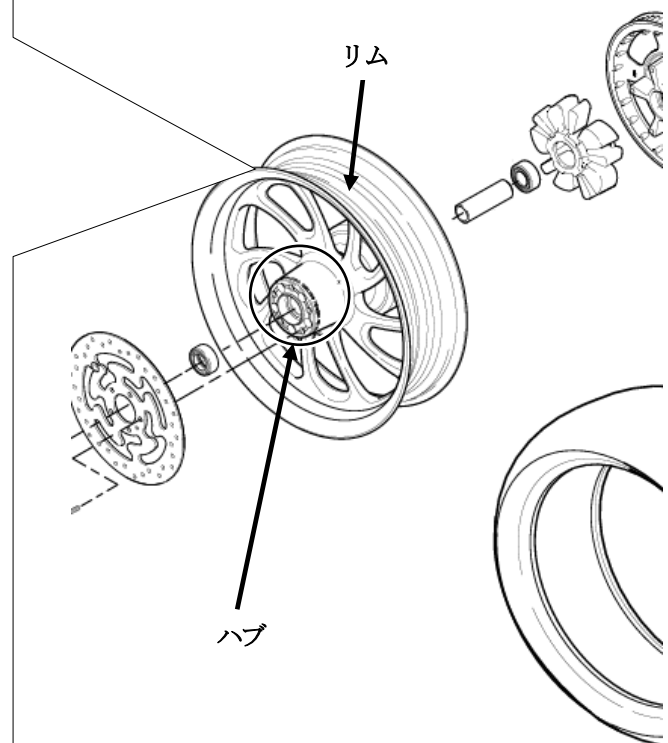

注：   は、交換・取付部品を示す。

### 基準不適合発生箇所

リアホイールにおいて、熱処理が不適切なため、当該ホイールのハブの内側に亀裂が入るものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ハブが破損し車両の安定性を失い、転倒するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ホイールを点検し、該当するものは良品に交換する。

### 識別

該当するリアホイールのリム部には、「R 1」または「R 2」と刻印があり、識別が可能のため特に行わない