


## 改善箇所説明図



右側ドライブシャフトベアリングのリテーニングプレート

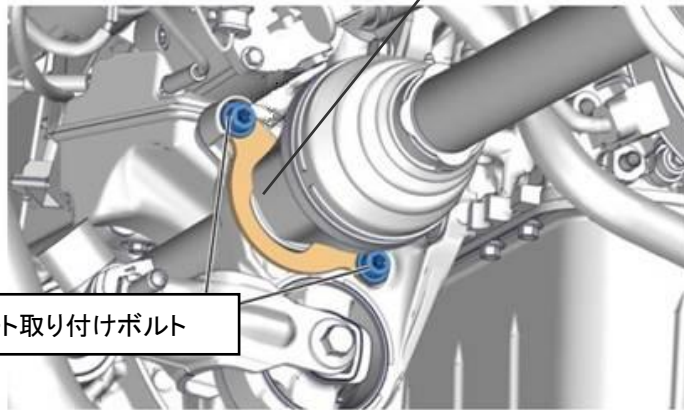

リテーニングプレート取り付けボルト

### 保安基準不適合箇所

右側ドライブシャフトベアリングのリテーニングプレートにおいて、取り付けボルトの締め付けトルクが不足しているため、当該ボルトが緩む場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、走行中にドライブシャフトから異音や微振動が発生し、最悪の場合、当該プレート及び当該ボルトが脱落するおそれがある。

### 改善内容

全車両、右側ドライブシャフトベアリングのリテーニングプレート取り付けボルトを規定トルクで締め付ける。

### 識別表示

締め付け後、取り付けボルト頭部に黄色のペイントをする。

注：  内は改善対象部品を示す。