


改善箇所説明図

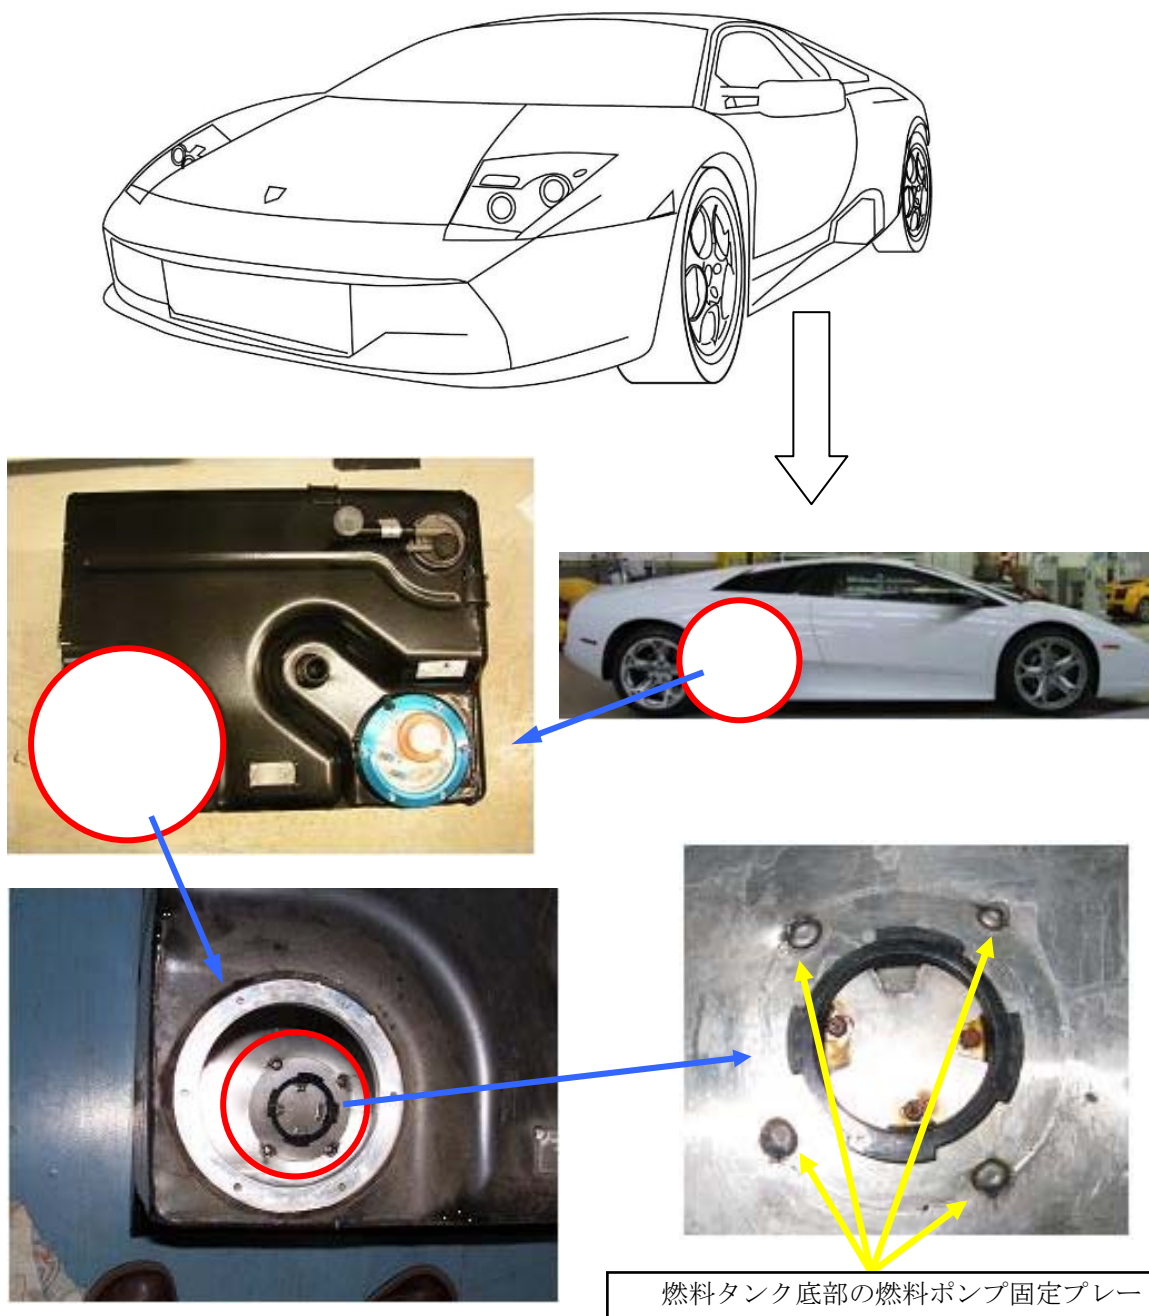

基準不適合発生箇所

燃料タンク底部と燃料ポンプ固定プレートの溶接が不適切なため、当該プレートの取り付け強度が不足しているものがある。そのため、走行中の振動等による燃料の揺れにより、当該プレートの溶接部が剥がれ、燃料タンク底部の溶接部から燃料が漏れるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、燃料タンクを対策品と交換する。

注： は改善箇所を示す。

識別：燃料タンクのプレートによって識別