


改善箇所説明図

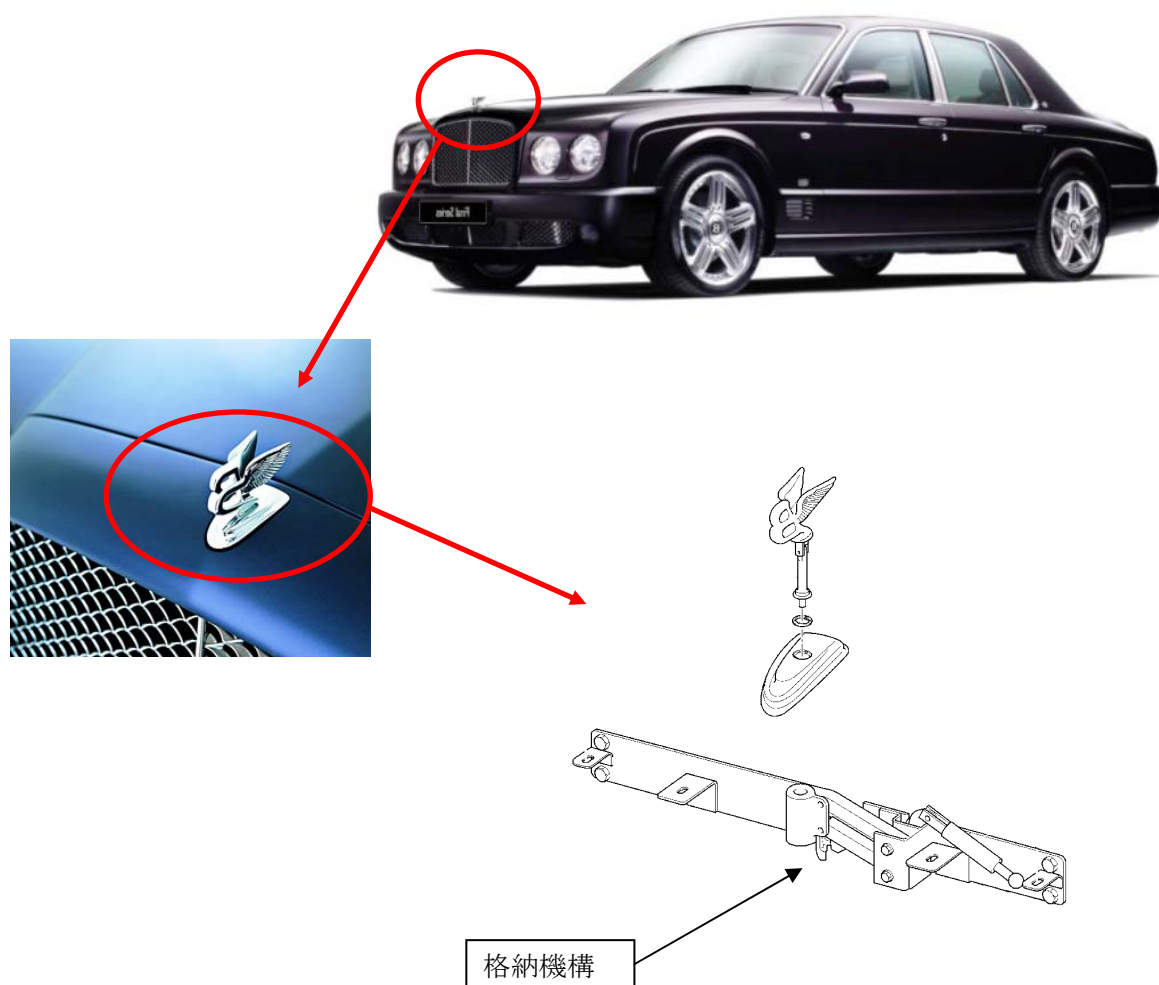

注意： は交換する部品を示す。

不具合の内容

格納式ボンネットオーナメントの格納機構に使用されている部品の材質が不適切であり、腐食して動かなくなる場合がある。このため、ボンネットオーナメントが衝撃を受けたときに格納しないおそれがある。

改善の内容

全車両、ボンネットオーナメントの格納機構に使用されている部品を対策品と交換する。

識別

ベントレーロゴおよび「RE10/04 COMPLETE」と書かれた専用シールをエンジンルーム内に貼付する。