


改善箇所説明図

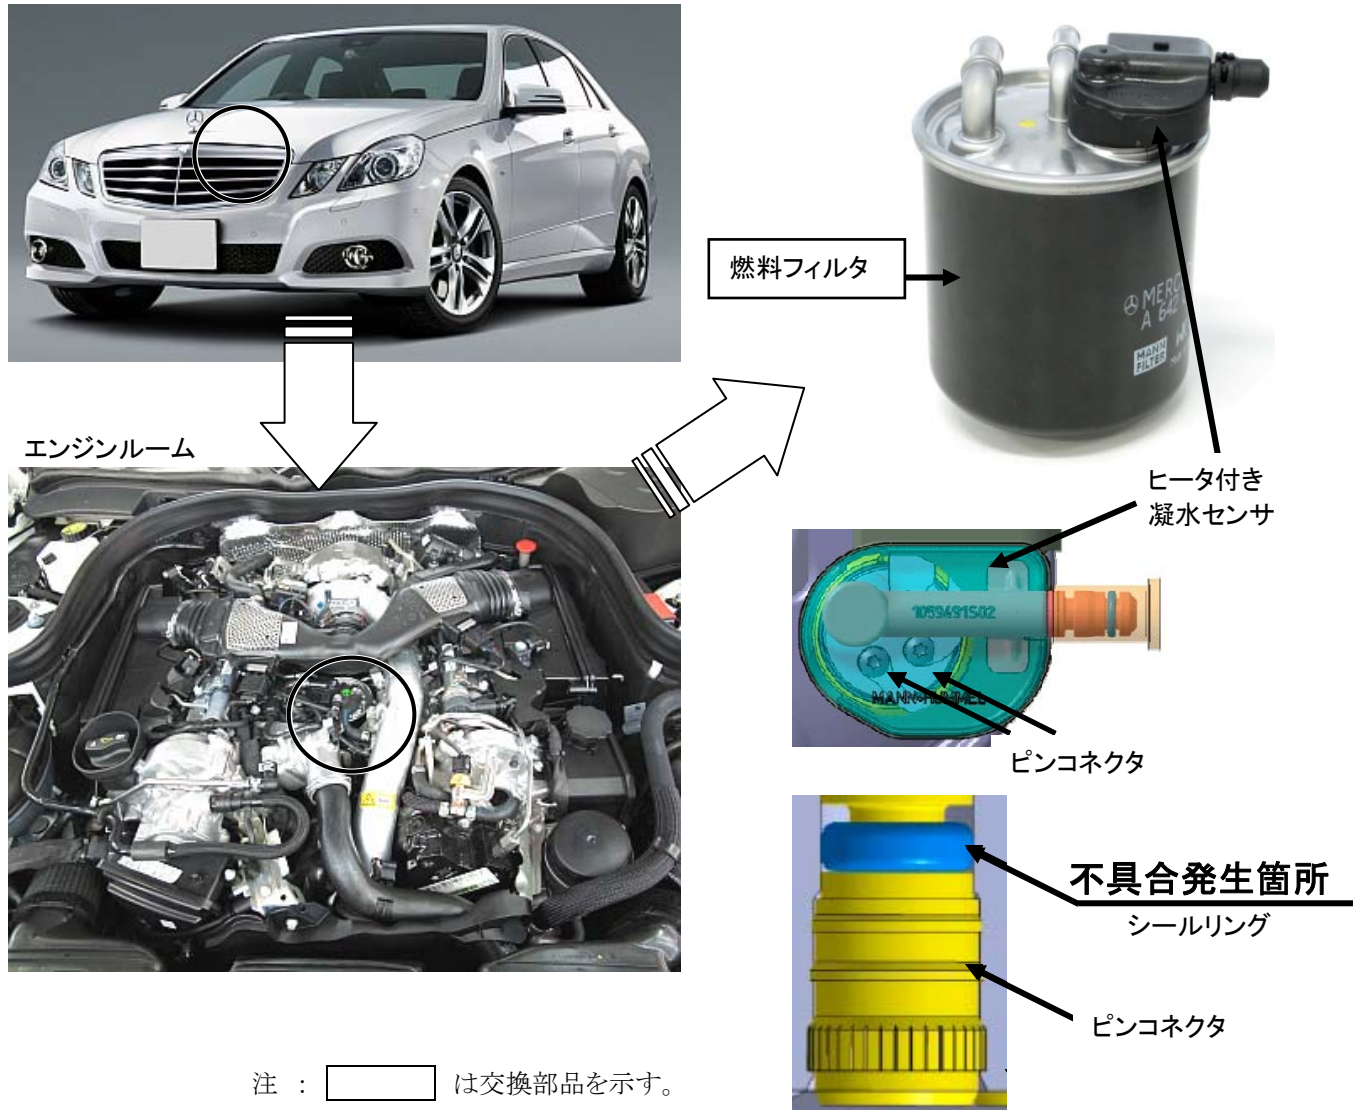

燃料フィルタの製造工程において、構成部品の中のシールリングにグリス塗布が不十分なものがあり、当該シールリングに傷がつく場合がある。このため、そのまま使用を続けると、当該シールリングに亀裂が発生し、燃料フィルタから燃料が流出するおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料フィルタを良品に交換する。

識別：エンジン左側にある燃料配管ホルダのボルトに黄色ペイントを塗布する。

