


改善箇所説明図

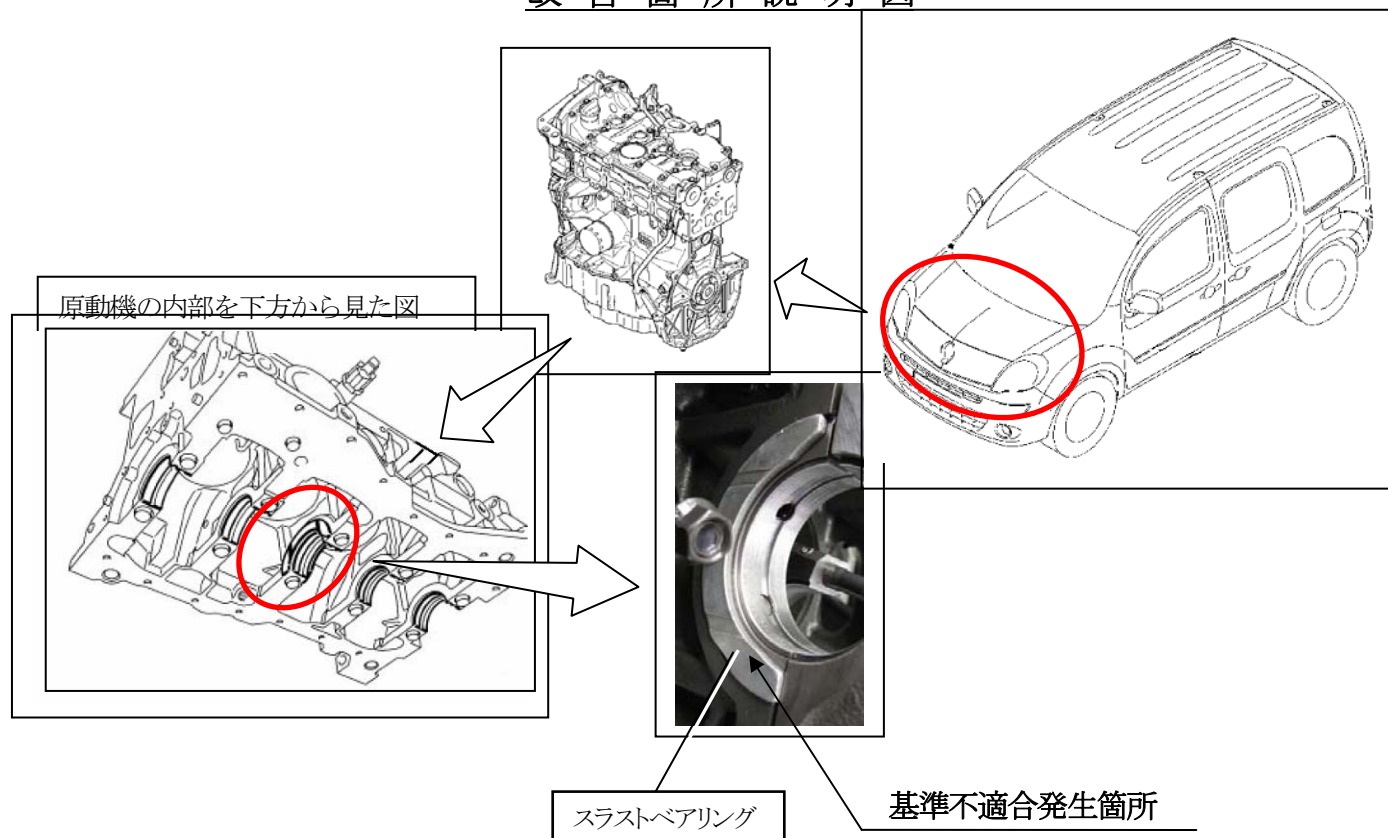

原動機において、クランクシャフトのスラストベアリングを誤った向きで取り付けただものがある。
そのため、そのまま使用を続けると、原動機の作動時に内部の潤滑が不良となり焼き付きを起こし、最悪の場合、原動機が停止し、再始動ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、原動機を新品と交換する。

注: ☐ は不具合部品を示す。

識別

ルノー社指定ステッカーの B 2 欄に油性インキにて「×」印を記し、原動機室内に貼付する。

ルノー社指定ステッカー：

寸法：縦 7cm、横 7cm

色：青地に黒字で印刷

