


改善箇所説明図

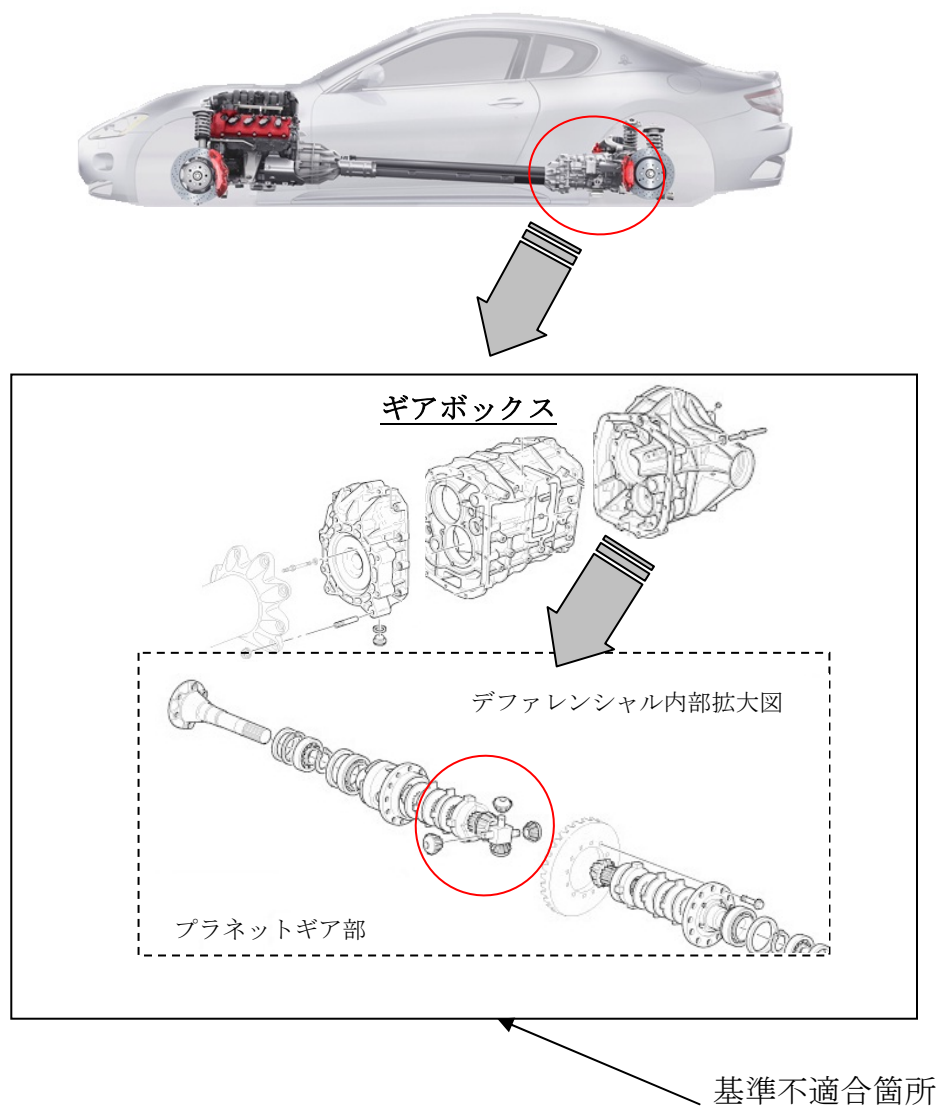

基準不適合箇所

動力伝達装置(デファレンシャルが一体構造のギアボックス)のプラネットギアにおいて、不適切に製造されたものがある。そのため、ホイールスピンが発生するような急発進を繰り返した場合、走行中にプラネットギアが破損して後輪がロックし、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、ギアボックス本体を良品と交換する。

※注意： は交換部品を示す。