


基準不適合箇所説明図

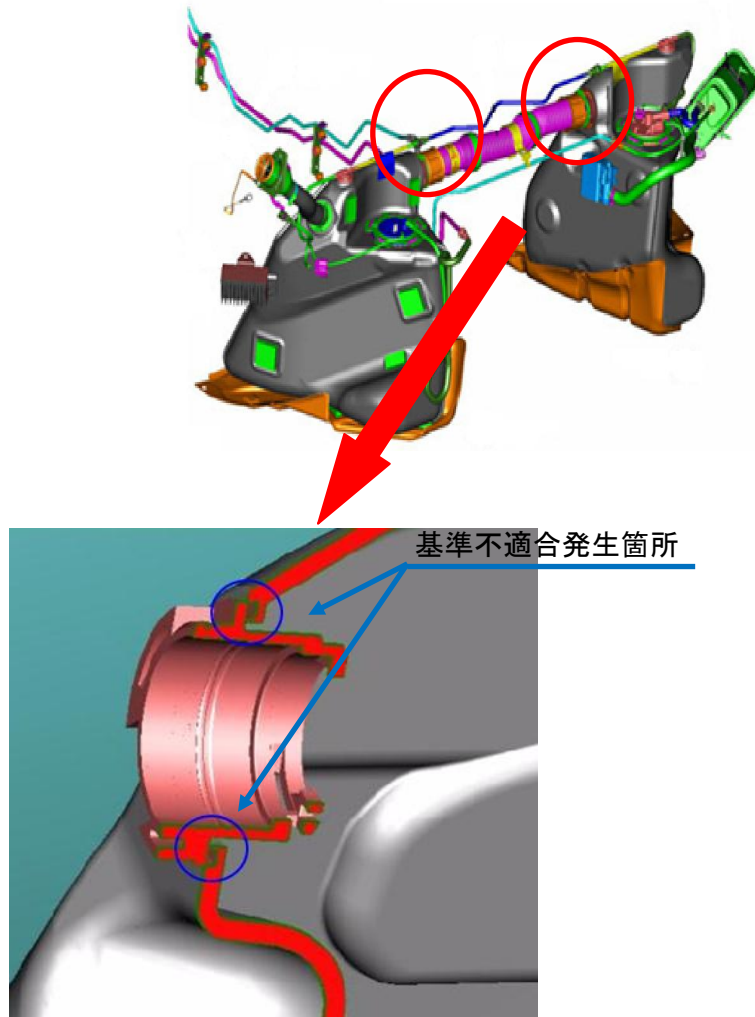

基準不適合発生箇所

左右の燃料タンク接続部において、製造時に異物が混入したものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、接続部に亀裂が発生し、燃料が漏れるおそれがある。

<改善内容>

全車両、左右の燃料タンクを良品に交換する。

<識別方法>

左側ストラットタワー部に黄色ペイントを塗布する。