


改善箇所説明図

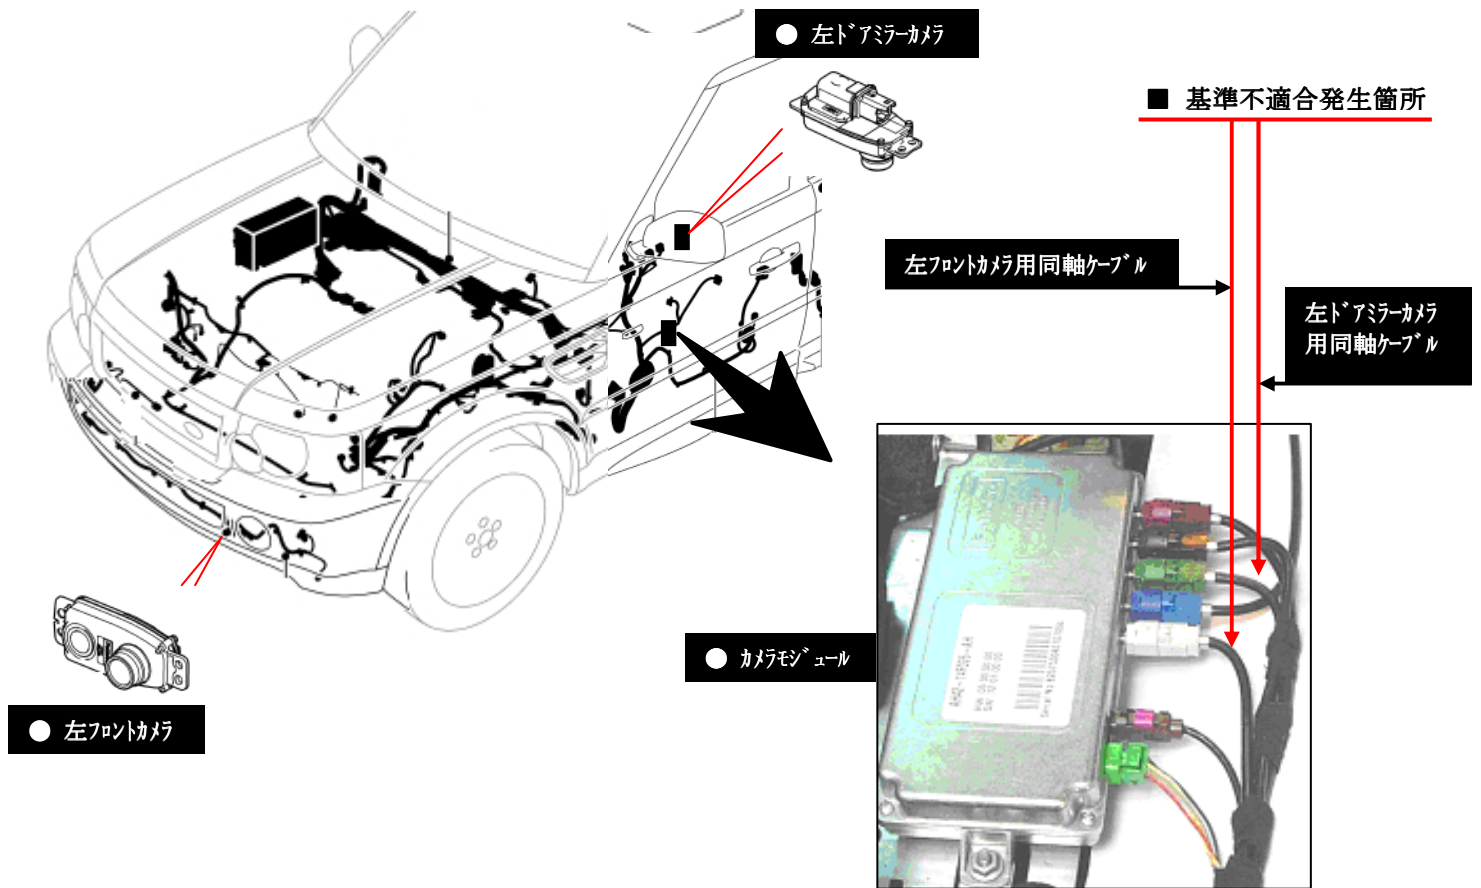


直前直左カメラと画像表示装置を接続している信号伝送ケーブルにおいて、使用中の熱の影響によって伸縮する他のケーブルから圧力を受けて、当該ケーブルの内部構造が歪められ、外部からのノイズの影響を受け、当該カメラの映像が歪む、または表示しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該カメラと画像表示装置の間に信号ノイズ除去フィルターを取り付ける。

信号ノイズ除去フィルター

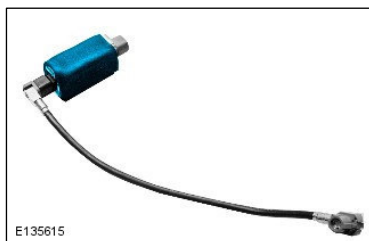

注： は追加部品を示す。

改善前



改善後

