


改善箇所説明図




エンジンルーム

左フレーム部

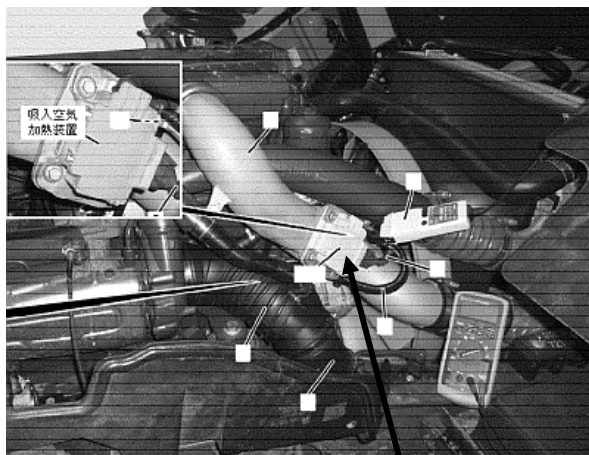

不具合発生箇所
吸入空気加熱装置

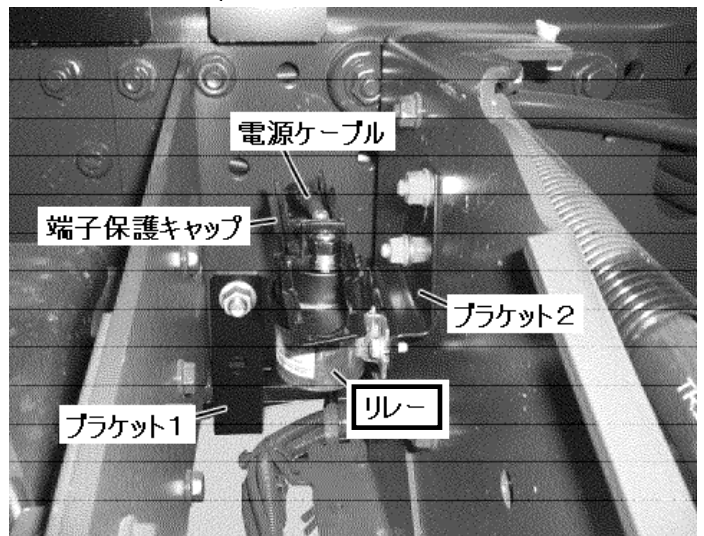

注： は追加部品を示す。

外気温が低いときに作動する吸入空気加熱装置において、回路設計が不適切であるため電源供給回路が破損し電流が流れ続けることがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該回路が発熱して溶損し、適切に作動なくなり、最悪の場合、当該回路が過熱し火災が発生するおそれがある。

改善の内容

全車両、リレーを追加装着して電源供給回路の配線を変更する。

識別： フレームにリレーが装着されており、容易に識別できる。