


改善箇所説明図




運転席



イグニッション・キー・シリンダ

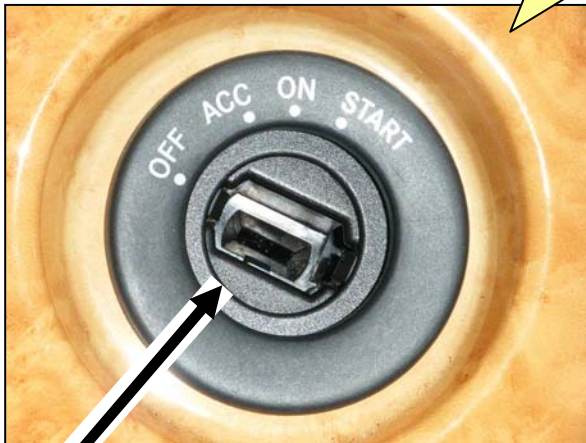

基準不適合発生箇所

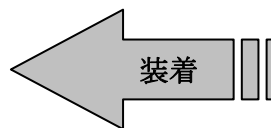

対策部品
(節度強化リング)

イグニッション・キー・シリンダにおいて、“ON”位置の節度が弱いものがある。そのため走行中にイグニッション・キーに触れるとキーポジションが“ON”から“ACC”へ動き、エンジンが停止してしまうおそれがある。

改善の内容

全車両、イグニッション・キー・シリンダを点検し、該当品の場合は、対策部品(節度強化リング)を取り付ける。

識別 : 運転席のドア・ドアキャッチ固定ボルト(下側)頭部に黄色ペイントを塗布する。