

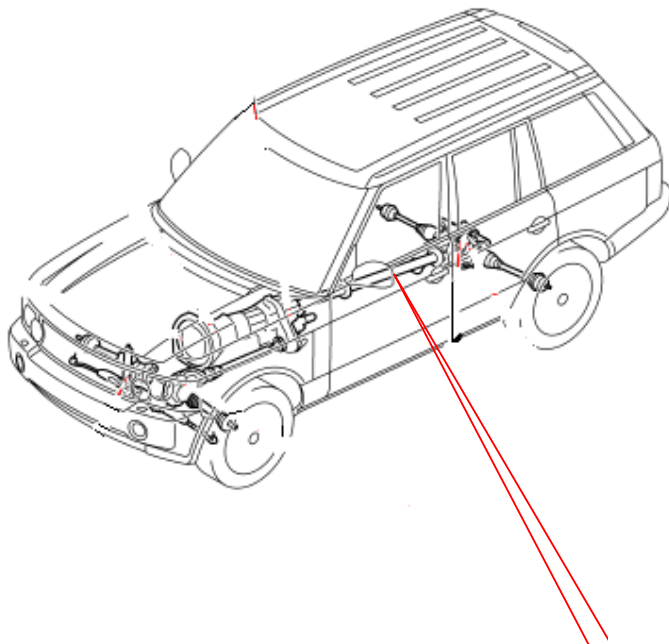


改善箇所説明図

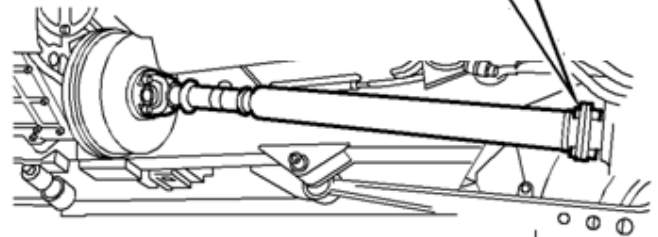

リア プロペラシャフト カップリング

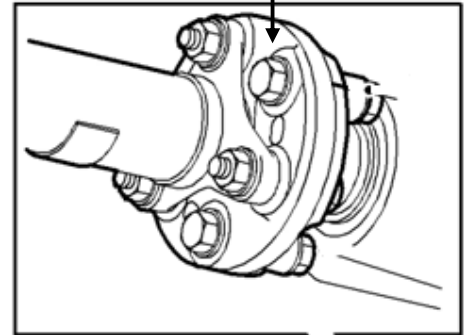

■ 不具合発生箇所

注：□ は交換部品を示す。

交換修理用として販売したリア プロペラシャフト カップリングにおいて、設計上の仕様を満足しないものが製造されたため、早期に当該カップリングが破損し、走行中に振動が発生する。また、振動を無視して走行を続けた場合、リア プロペラシャフトが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該カップリングを点検し、不良品が装着されている場合は良品と交換する。

■ 良品

■ 不良品

■ “GKN” のマーキング

■ “Made in Germany” のマーキング

■ マーキング無

