


改善箇所説明図

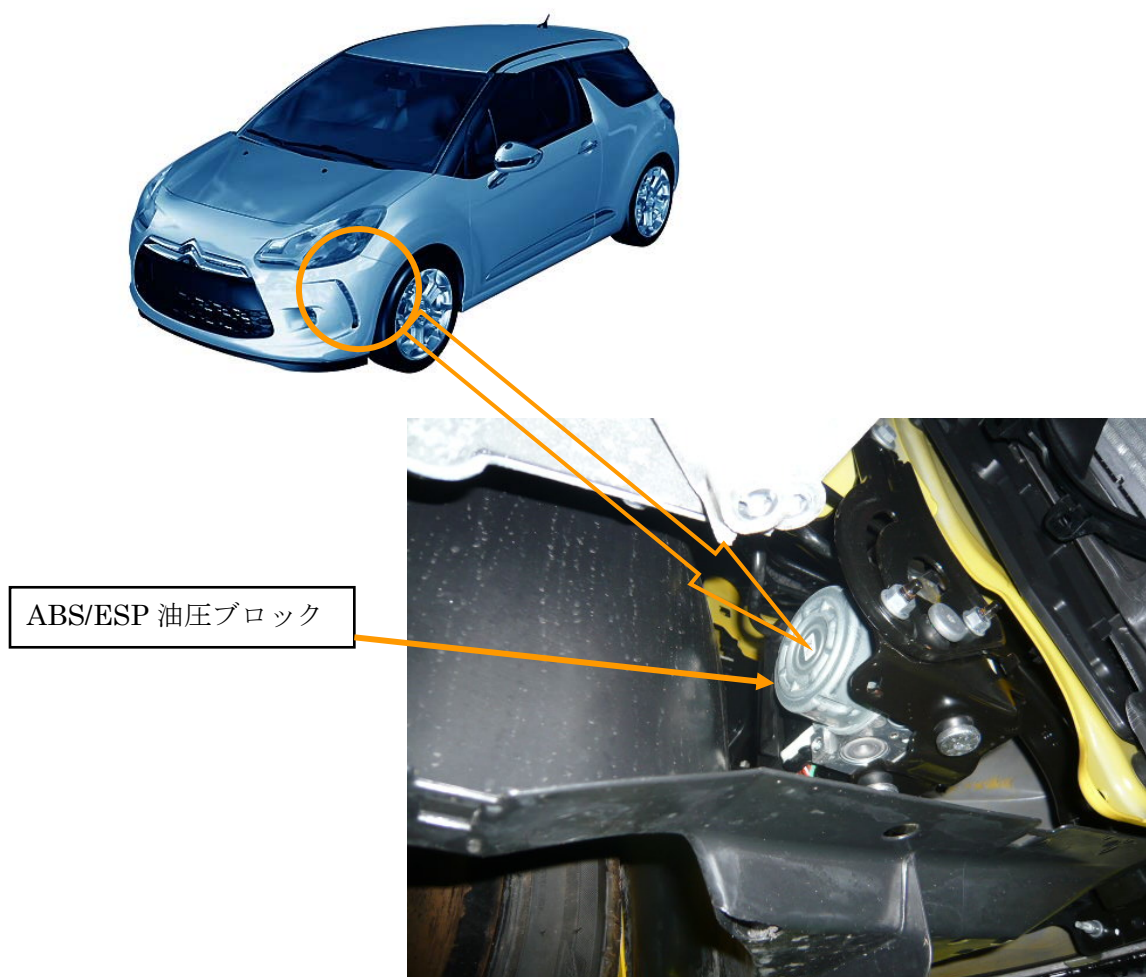

注： は点検及び交換部品を示す

不具合の内容

エンジンルーム内の ABS/ESP 油圧ブロックにおいて、部品製造工程で内部部品の油圧制御用ピストンを誤って組付けをしたものがある。そのため、ABS 及び ESP が正常に作動しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ABS/ESP 油圧ブロックを点検し、当該点検の結果、内部に異常が確認された場合は、正規の部品に交換する。

識別

対策済車両には、ブレーキリザーバータンクに黒色のマーキングを実施し、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1859 のステッカーを貼付する。