


改善箇所説明図

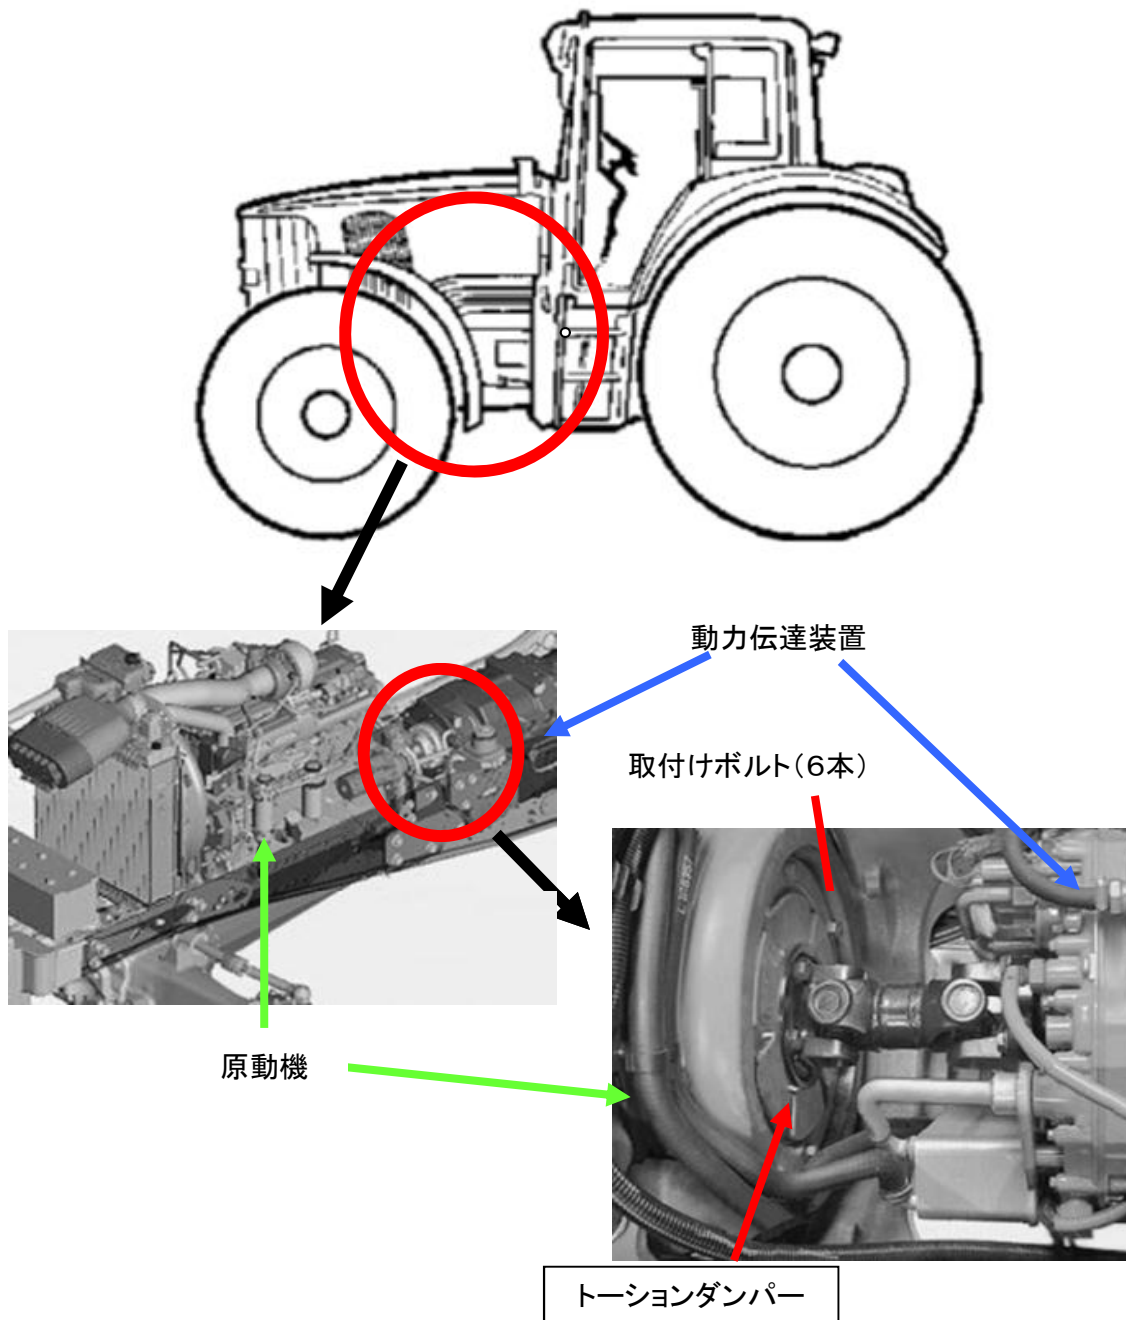

不具合発生箇所

原動機と動力伝達装置を連結するトーションダンパーにおいて、当該トーションダンパーとエンジンを締結している取付ボルトが適切に締付けられていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該取付ボルトが脱落又は折損し、最悪の場合走行できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、トーションダンパー及び取付ボルトの状態を確認し、損傷があるものは、良品に交換する。損傷が無い場合、取付ボルトの締付け状態を確認し適切に締付けられていないものは、規定の締付けトルクで締付ける。

☐ は交換部品を示す。

識別

トーションダンパー取付ボルトに白色のペイントを塗布する。