


改善箇所説明図



図：左ハンドル車

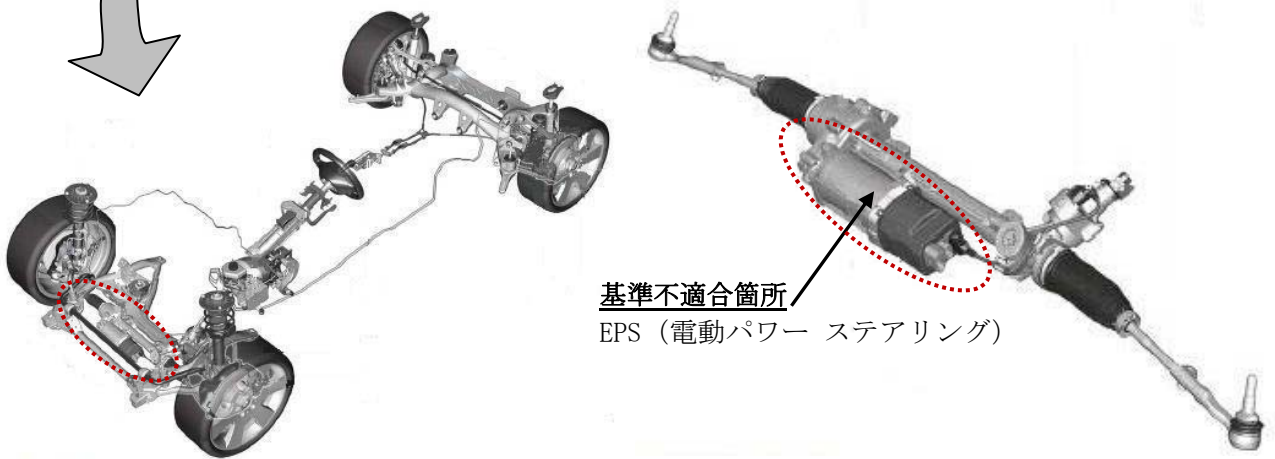

基準不適合箇所
EPS（電動パワー ステアリング）

基準不適合の内容

電動パワー ステアリングにおいて、コントロール モジュール（制御装置）の回路基板の一部構成部品の製造が不適切なため、回路に不具合を生じる。この場合、警告灯（パワーアシスト低下）が点灯するとともに、パワー ステアリングのパワー アシストが急に失われ、ハンドルが重くなる。

改善措置の内容

全車両、当該パワー ステアリングを良品と交換する。

識別

作業完了車には、左ストラット タワーに黄色ペイントを塗布する。