


[改善箇所説明図]

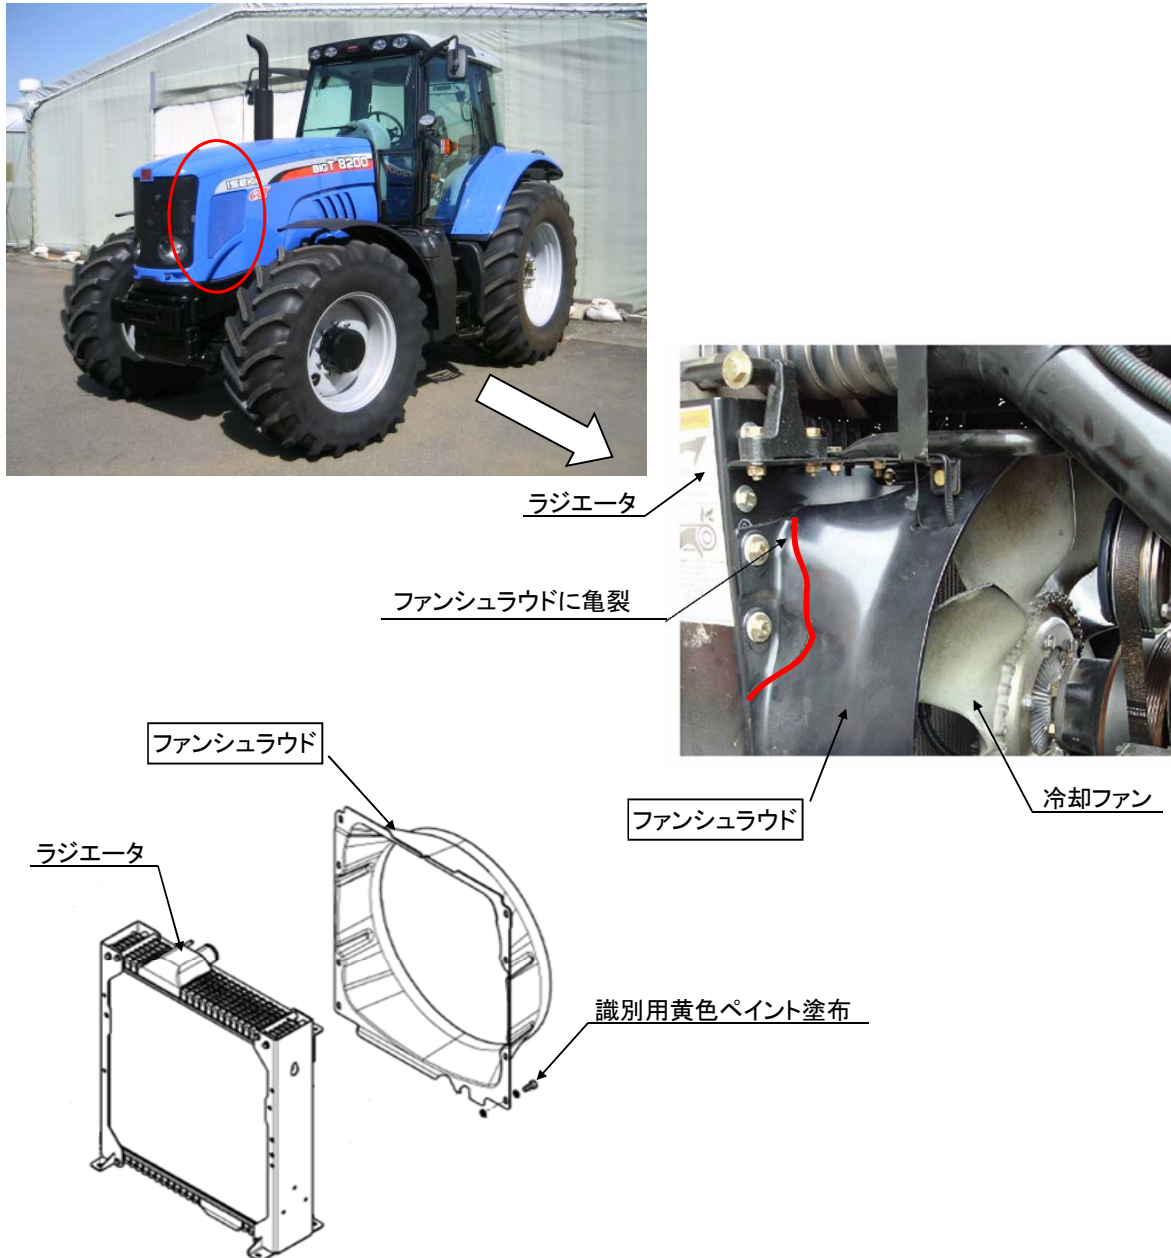

不具合発生箇所

注： ☐ は、交換部品を示す。

ラジエーターに備えるファンシュラウド（ファンの囲い）の強度が不足しているため、エンジンの振動・冷却ファンの風圧により発生する応力により当該部品が破損する。そのため、そのまま使用を続けるとファンシュラウドの破損片によりラジエーターが損傷し冷却水が著しく漏れ、最悪の場合、エンジンがオーバーヒートに至るおそれがある。

改善内容

全車両、対策品のファンシュラウドと交換する。

識別

ファンシュラウドの左下部のボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。