



改善箇所説明図

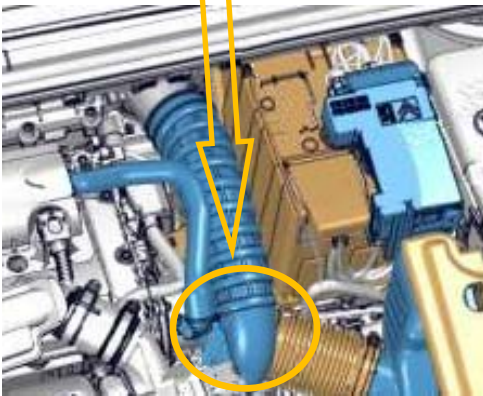

不具合の内容

動力伝達装置のクラッチ油圧配管において、金属製パイプとゴムホースの接続部分にカシメの不十分なものがある。そのため、当該箇所からクラッチオイル漏れをおこして、オイルレベル警告灯が点灯する。そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、クラッチの操作ができなくなり変速できなくなるおそれがある。

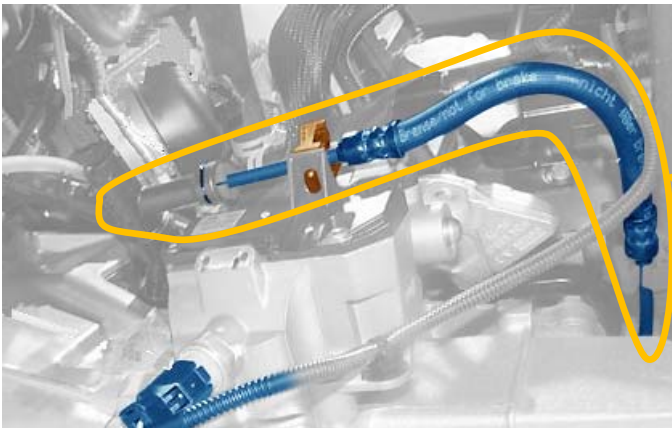

改善措置の内容

全車両、当該油圧配管を良品と交換する。

基準不適合発生箇所

クラッチ油圧配管

注： ☐ は不具合部品を示す

識別

運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1873 のステッカーを貼付する。