


改善箇所説明図

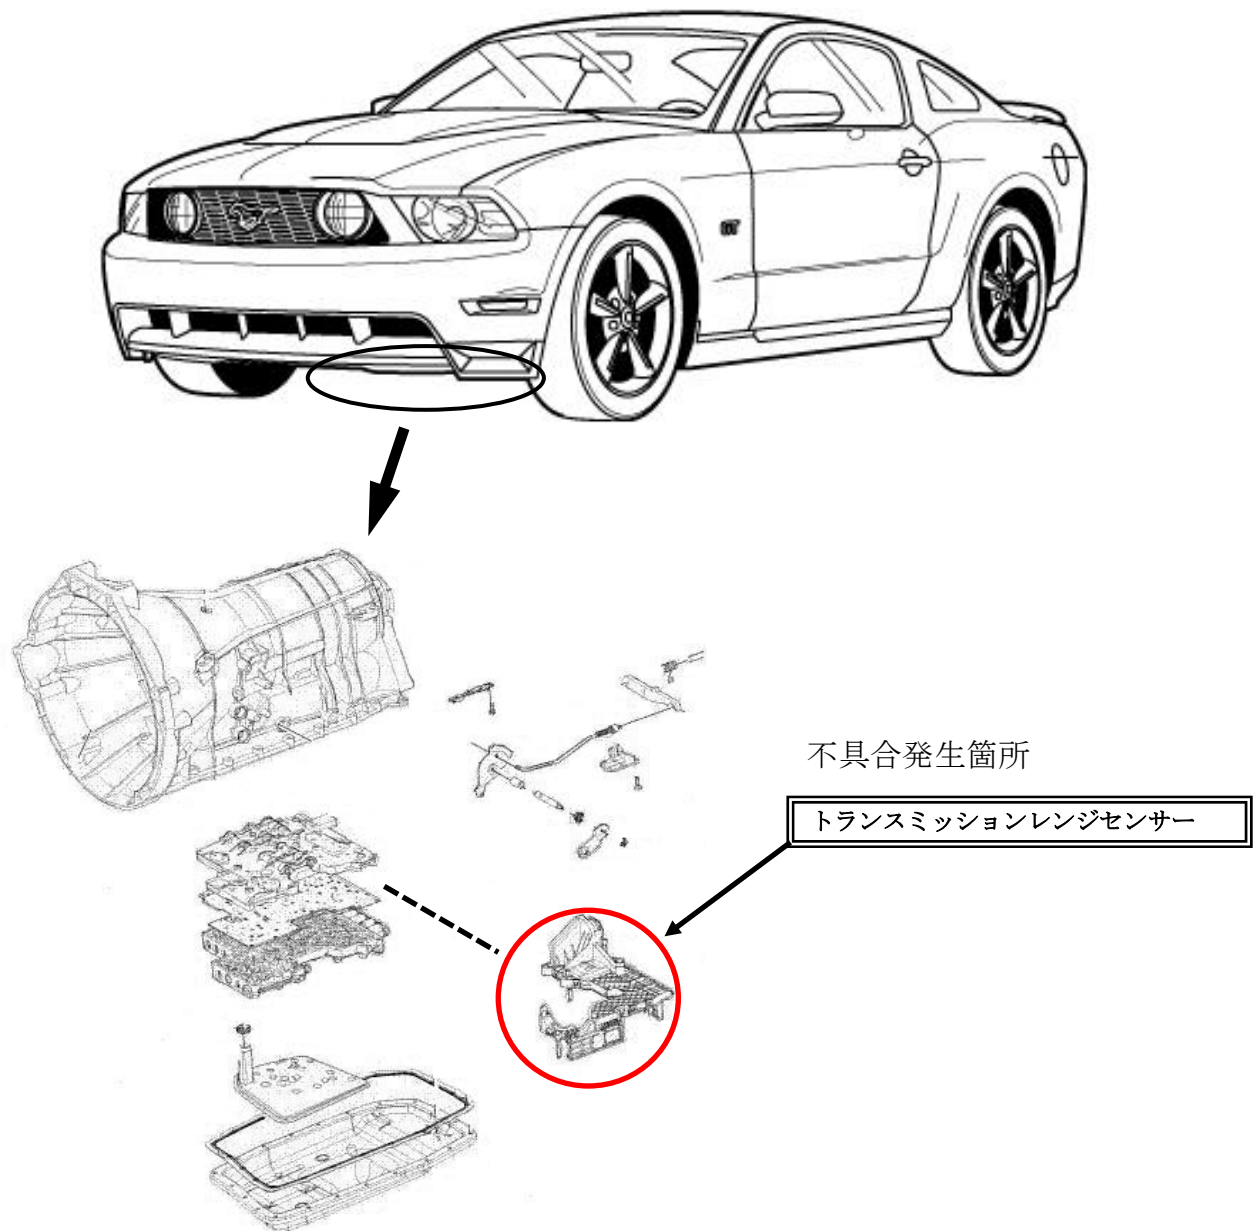

不具合の内容

オートマチックトランスミッション内部のトランスミッションレンジセンサー（シフトレバー位置を検知するセンサー）の出力が不適切なため、シフトレバーをリバース位置に操作しても後退できないことがある。また、その場合、リヤビューカメラ装着車では映像が表示されない。

改善の内容

オートマチックトランスミッション内部コントロールボディに備わるトランスミッションレンジセンサーを良品と交換する。

識別：フロントドア左側のヒンジブラケット上側ボルトに白色ペイントを塗布する。

注： 内は交換部品を示す。