
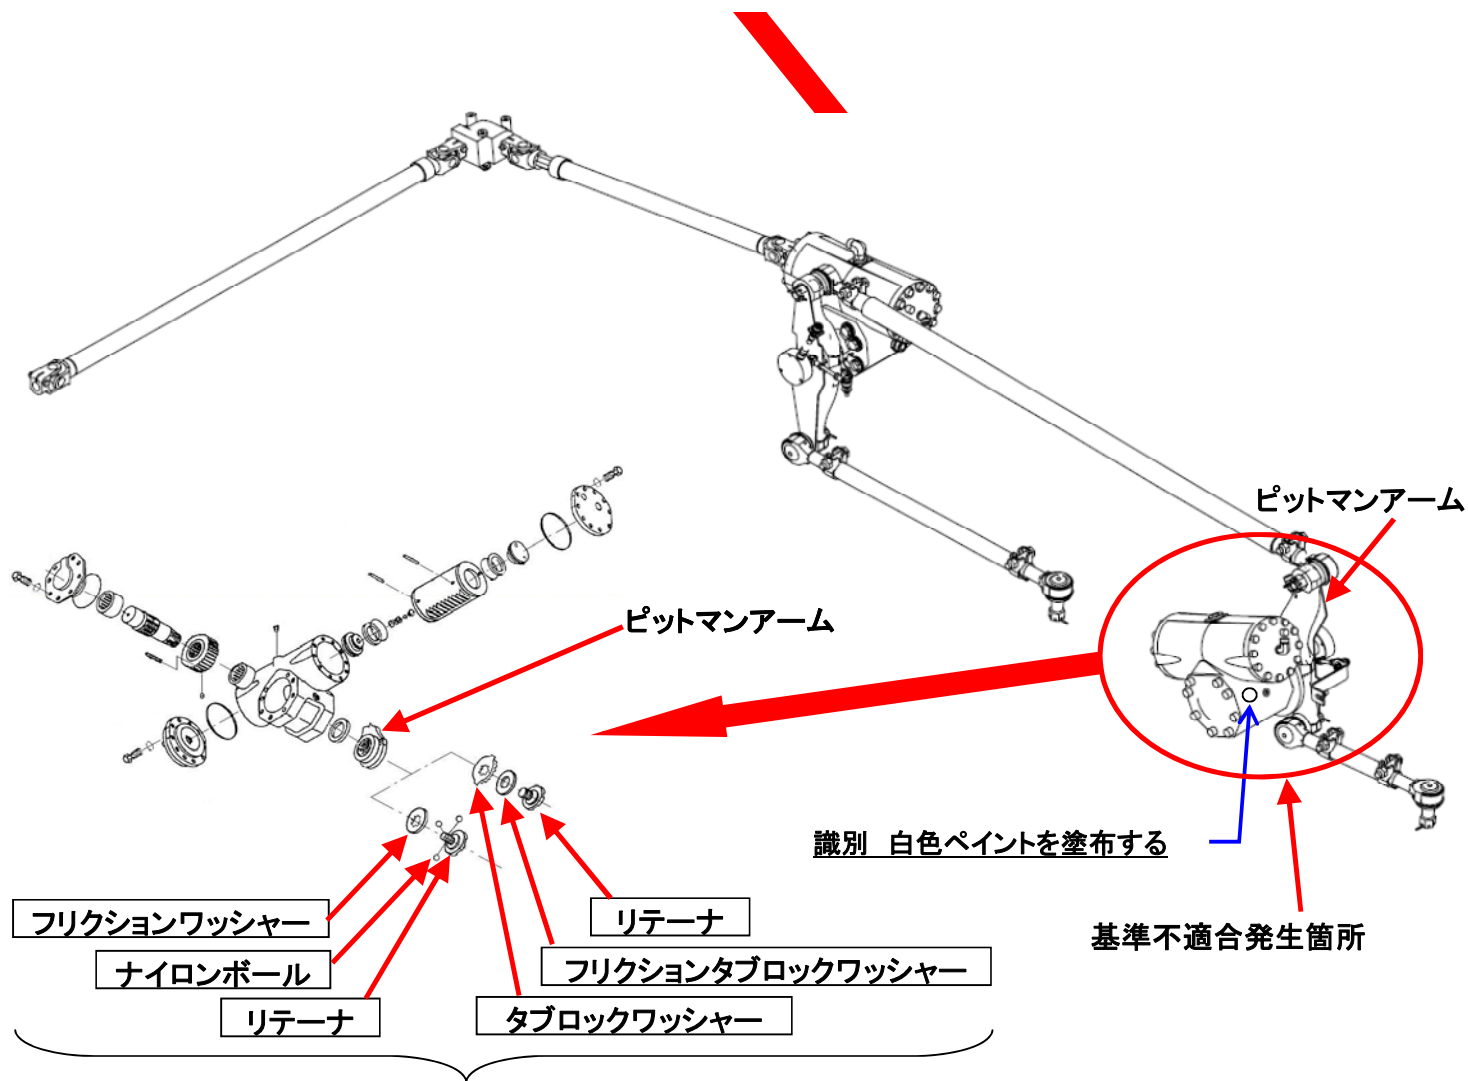


改善箇所説明図

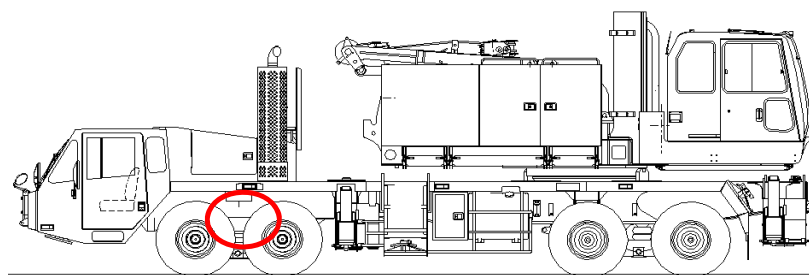

リテーナ構成部品(ピットマンアームの形状により2タイプあり)

基準不適合発生箇所

かじ取装置において、ピットマンアームを固定しているリテーナ構成部品の欠落及び取付け作業が不適切なため、かじ取操作を繰り返すと当該リテーナが緩むものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ピットマンアームが脱落し、かじ取操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ピットマンアームを固定しているリテーナを規定の取付作業にて正規品に交換する。

注: ☐ は交換部品を示します。