


改善箇所説明図

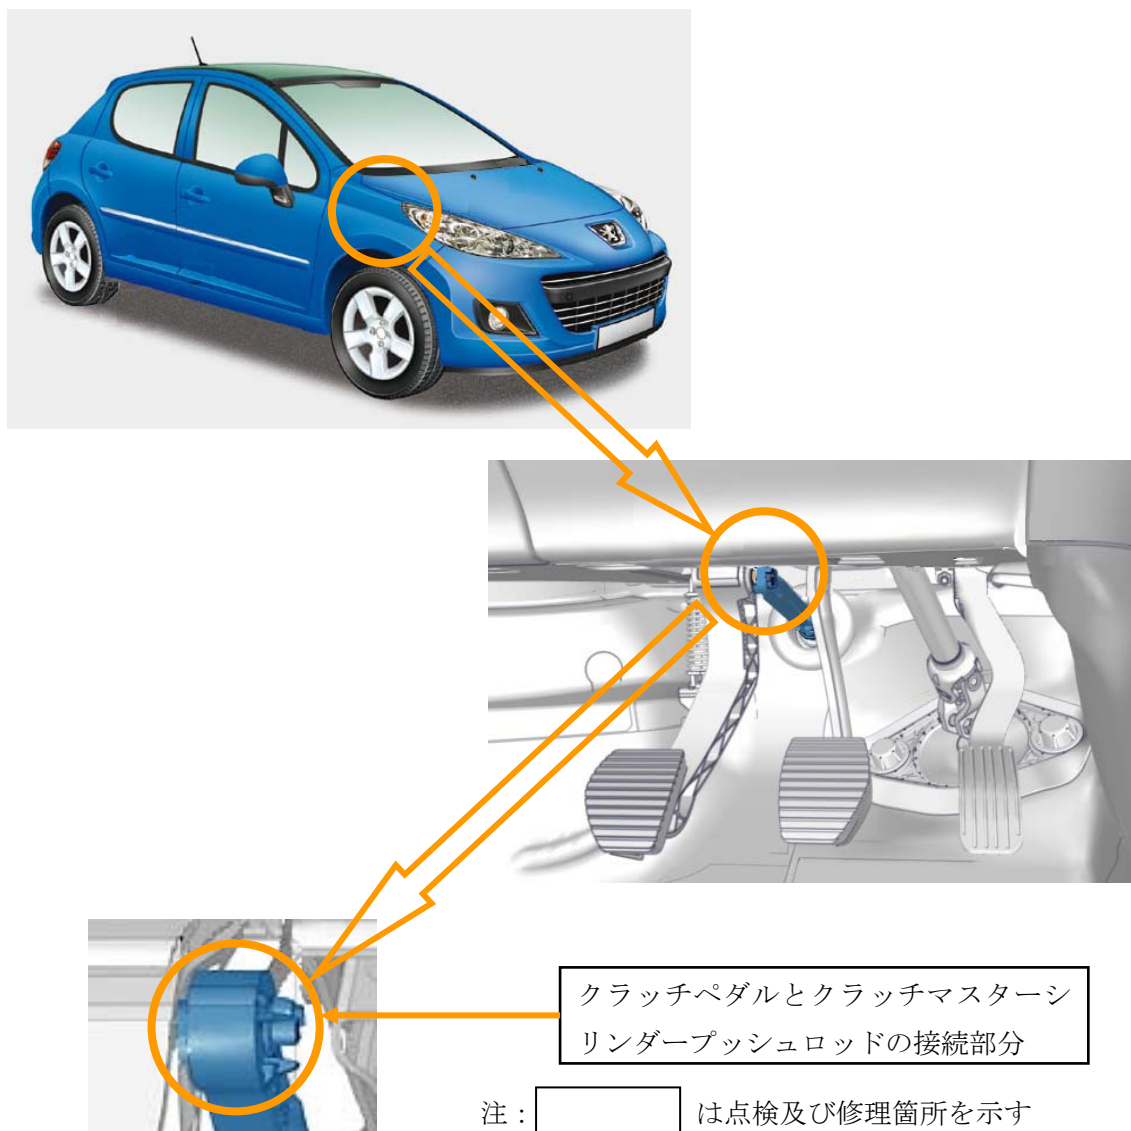

不具合の内容

クラッチペダルとクラッチマスターシリンダープッシュロッドの接続部において、車両製造工程で確実に固定されていないものがあり、クラッチペダルを操作した際に接続が外れてしまい、変速が出来なくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該接続部を確認し、接続状態が不確実な場合、接続を修正して確実に固定する。

識別

対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1892 のステッカーを貼付する。