


改善箇所説明図

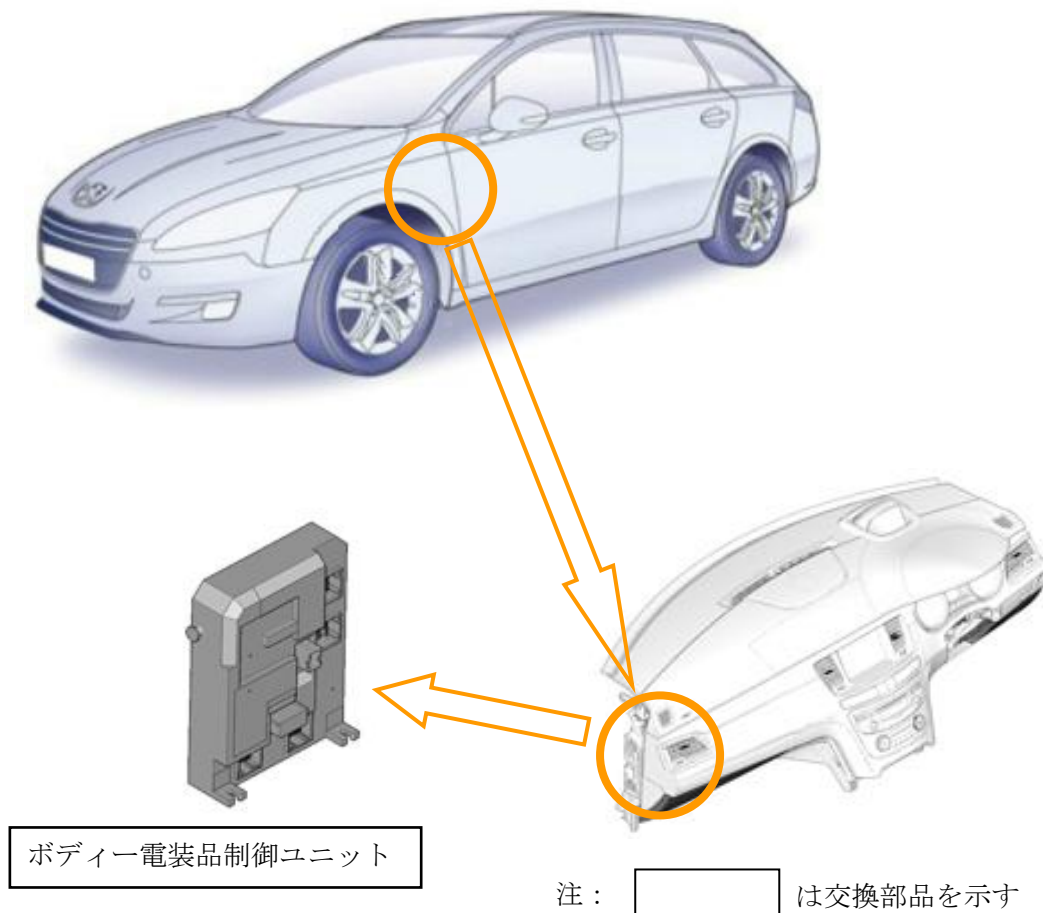

不具合の内容

車両製造工程において、誤って仕様の異なる車両のボディー電装品制御ユニットを組み付けたものがある。そのため、当該ユニットからイモビライザを解除するための制御信号が出力されず、エンジンを始動できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ボディー電装品制御ユニットを正規品と交換し、適切なソフトウェアを設定する。

識別

対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1894 のステッカーを貼付する。