


改善箇所説明図



C600Sport

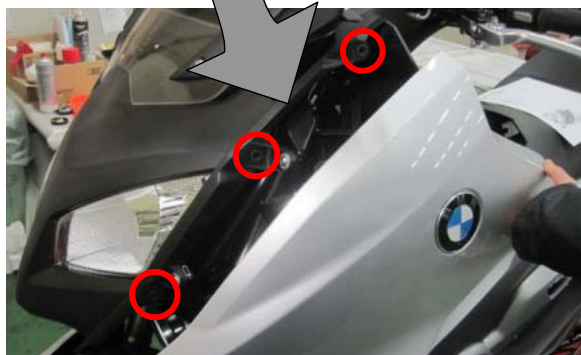

写真は対策対象部品装着車

スナップロック



注： は交換部品を示す

基準不適合発生箇所

フロントサイドパネルにおいて、固定しているスナップロックの硬度が不適切なため、高速走行時（＞160 km/h）に緩むことがある。そのため、そのままの状態で行くと、サイドパネルが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、左右のスナップロックを対策品へ交換する。

識別マーク(白点)

スナップロック上のボディパネルに白ペイントマークを付ける（図示とおり）

