


改善箇所説明図

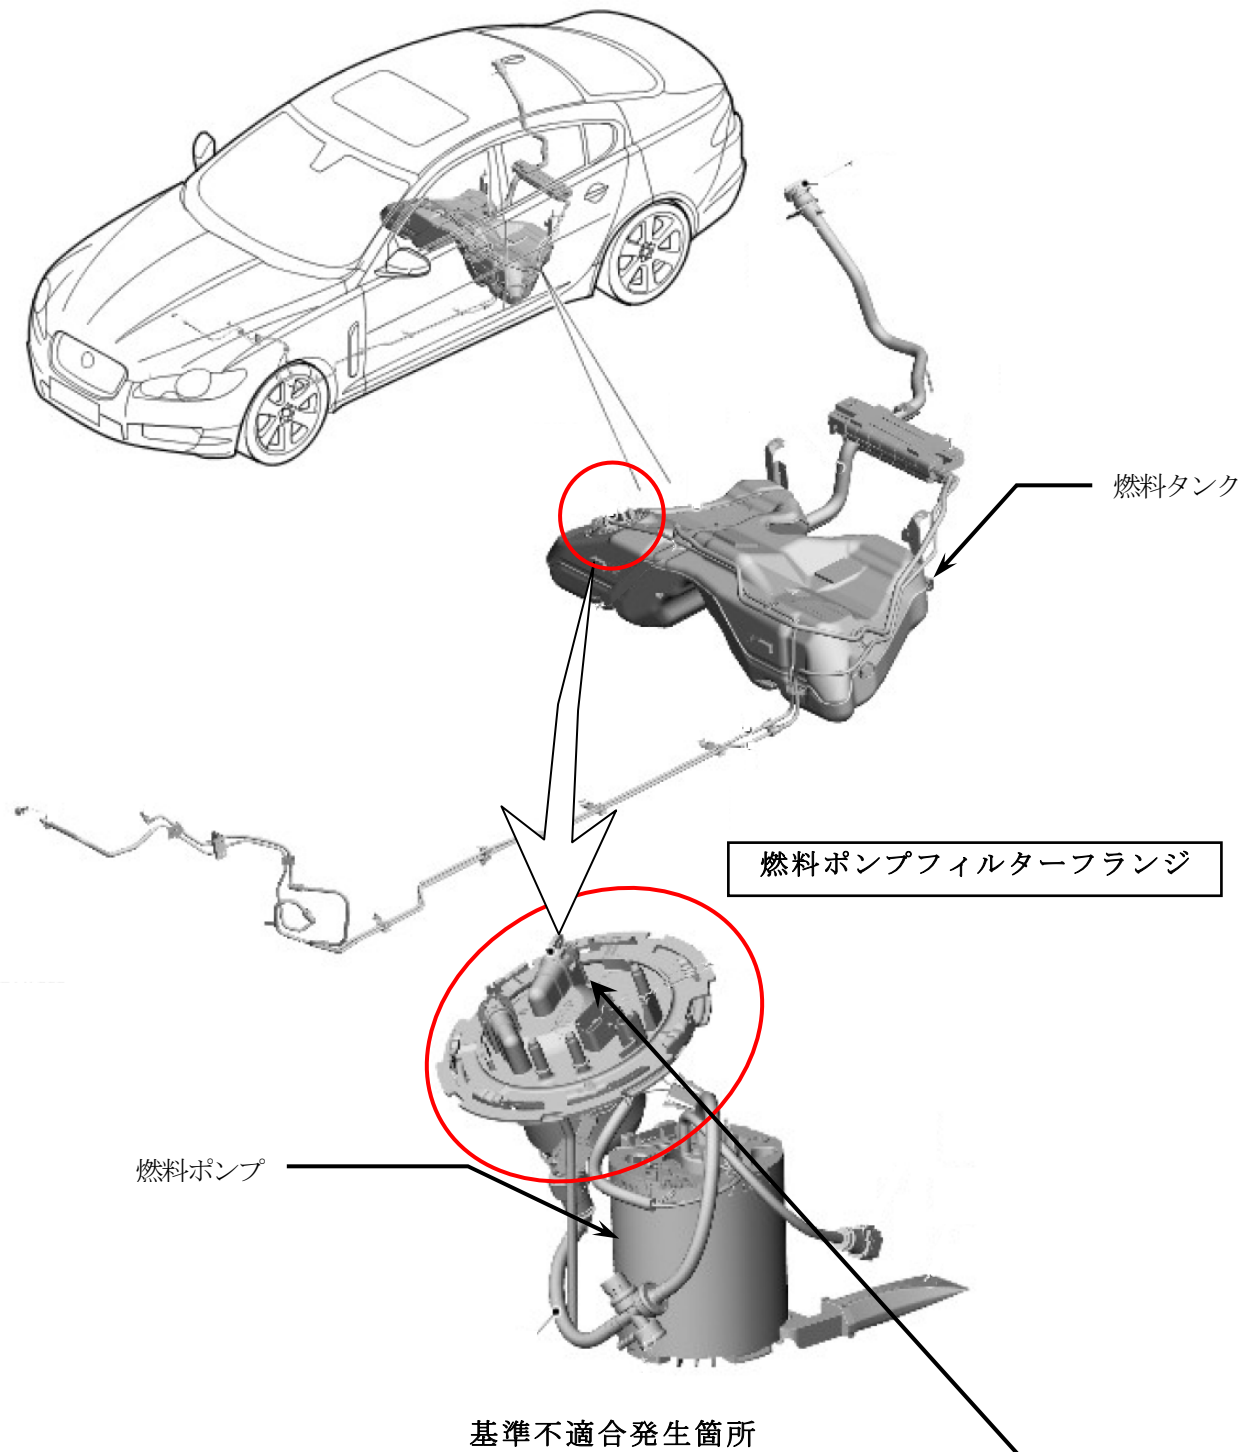

樹脂製の燃料ポンプフィルターフランジにおいて、上昇する燃料圧力に対する強度が不十分なため、当該フランジに亀裂が発生し、燃料が漏れることがある。最悪の場合、漏れて気化した燃料が周囲の高温部で着火し、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該燃料ポンプフィルターフランジを対策品と交換する。

識別：トランク内のバッテリーブラケット取付けボルトに黄ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。