


改善箇所説明図

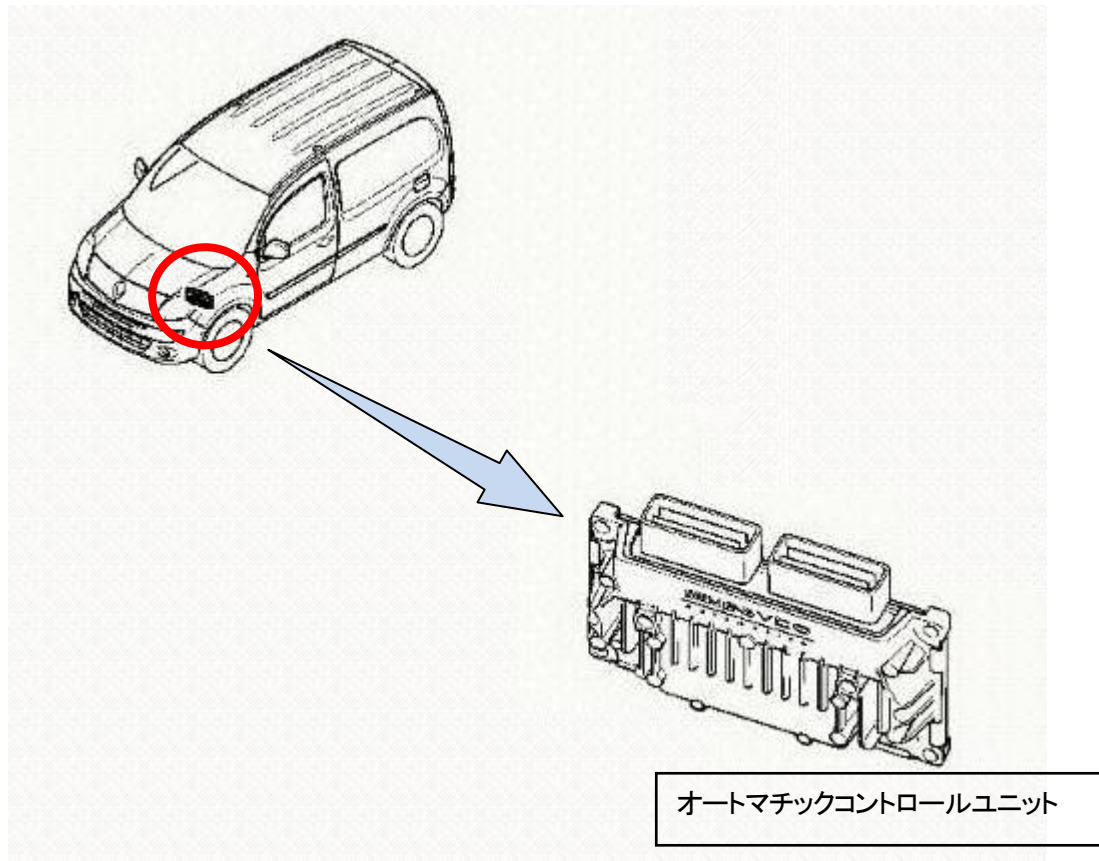

オートマチックコントロールユニットの変速を制御するプログラムが不適切なため、極低速時の1速から2速への変速の際に、必要以上にエンジンの出力トルクが抑制され、エンジンが停止するおそれがある。

注: ☐ は不具合部品を示す。

改善措置の内容

全車両、対策されたプログラムに変更する。

識別

ルノー社指定ステッカーの E2 欄に油性インキにて「×」印を記し、原動機室内に貼付する。

ルノー社指定ステッカー：

寸法：縦 7cm、横 7cm

色：青地に黒字で印刷

	1	2	3	4	5	6
A						
B						
C						
D						
E		×				