



改善箇所説明図

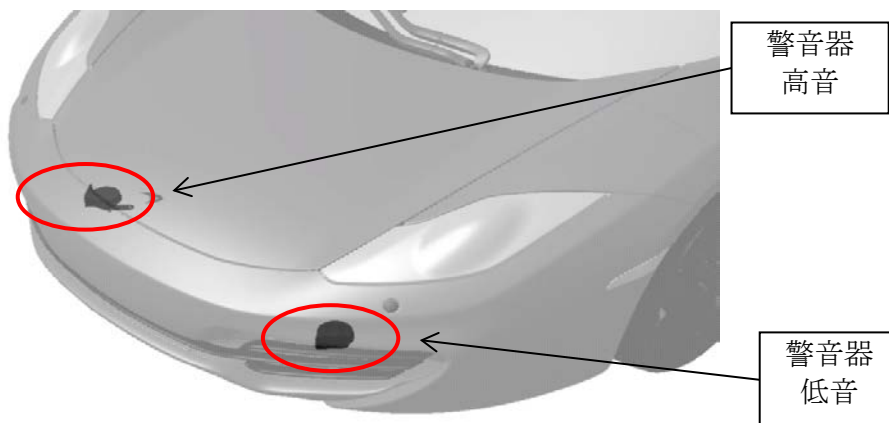

改善前取り付け位置

追加のステー取り付け

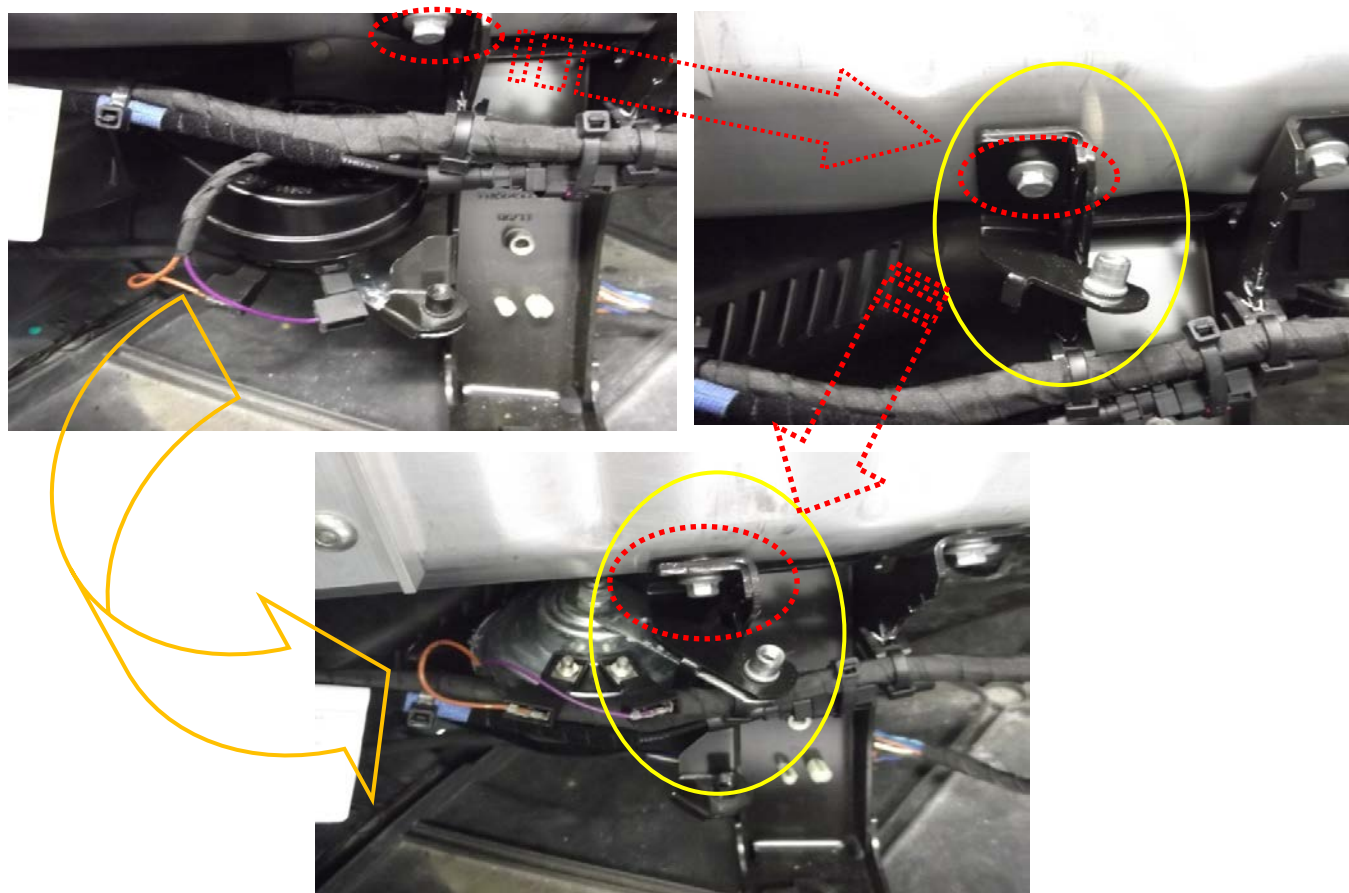

改善後取り付け位置

改善箇所

左右の警音器の取付位置が不適切なため、警音器の開口部から水が浸入することで、音質が低下したり、電気回路が浸水して左右またはいずれかの警音器が作動せず、保安基準第43条に抵触するおそれがある

改善の内容

左右の警音器を取り付けステーを追加した新品に交換して取付位置を変更する。