


改善箇所説明図



図：左ハンドル車

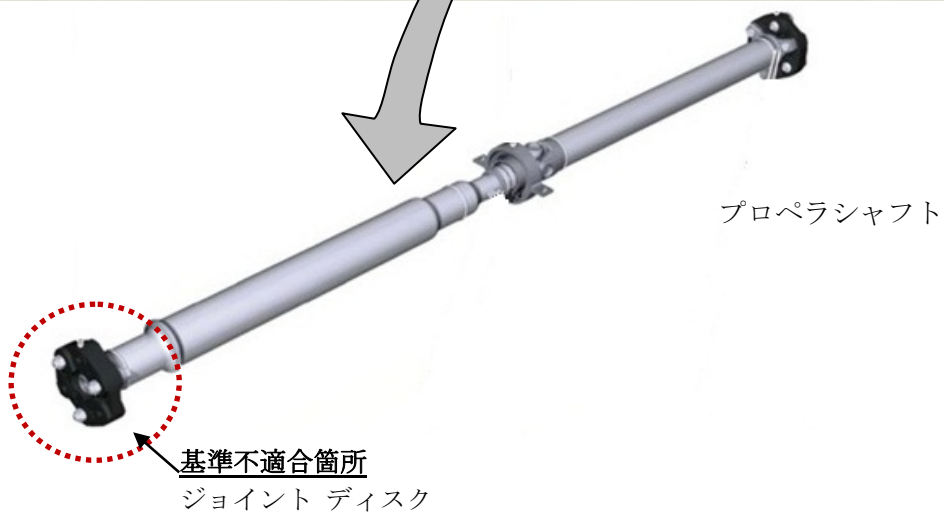

基準不適合の内容

トランスミッションとプロペラシャフトをつなぐジョイントディスクにおいて、異品が装着されているため、走行中ジョイントディスクが変形し異音が発生するおそれがある。そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、ジョイントディスクが破損し、駆動力が伝達されず走行が不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ジョイントディスクを点検し、異品が装着されている場合は正規品と交換する。