


改善箇所説明図




左ハンドル車で説明

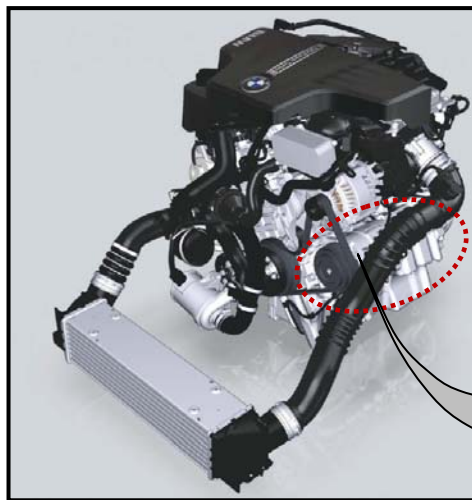

エンジン

□ は交換部品を示す

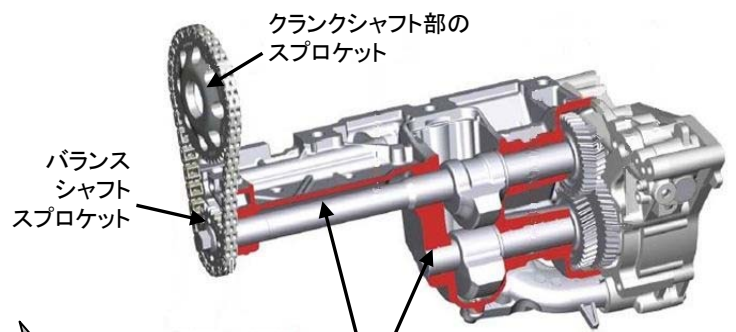

基準不適合発生箇所

バランス シャフト モジュール

不具合の内容

エンジンにおいて、異品のバランスシャフトモジュールが装着されているため、エンジン回転数が5,000rpmを超えた状態で走行すると異音や振動が発生する。その状態で長期間走行した場合、ターボチャージャー等の溶接部に亀裂が入ったりボルトが緩んだりするおそれがある。

改善措置の内容

正規品のバランスシャフトモジュールが装着されたエンジンに交換する。