


改善箇所説明図

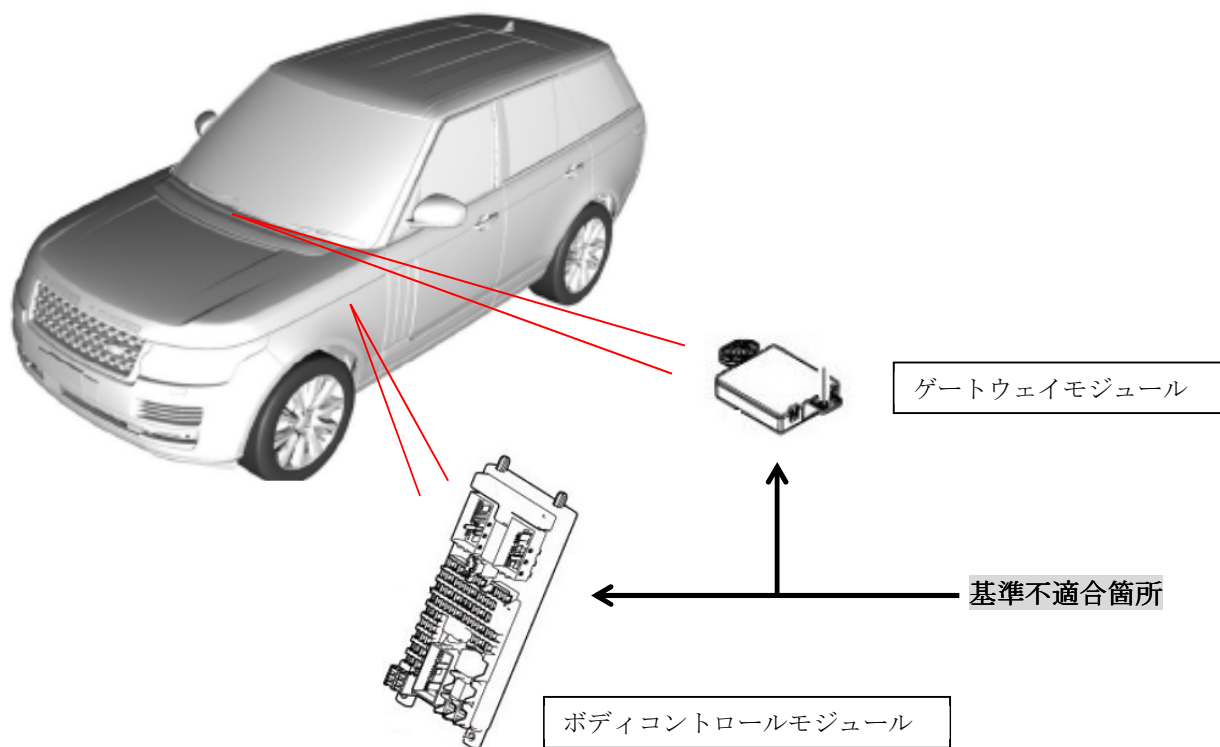

〔 前面方向指示器バルブ切れ検知プログラムが不適切なため、当該バルブ切れが発生した場合に、運転者に対するバルブ切れ警告機能（側面方向指示器、後面方向指示器及びインストルメントクラスター内の方向指示表示灯の点滅回数変化並びに方向指示器作動音の発生周期変化）が作動しない。 〕

改善の内容

全車両、バルブ切れ検知プログラムを修正する。

は改善部品を示す。