


改善箇所説明図

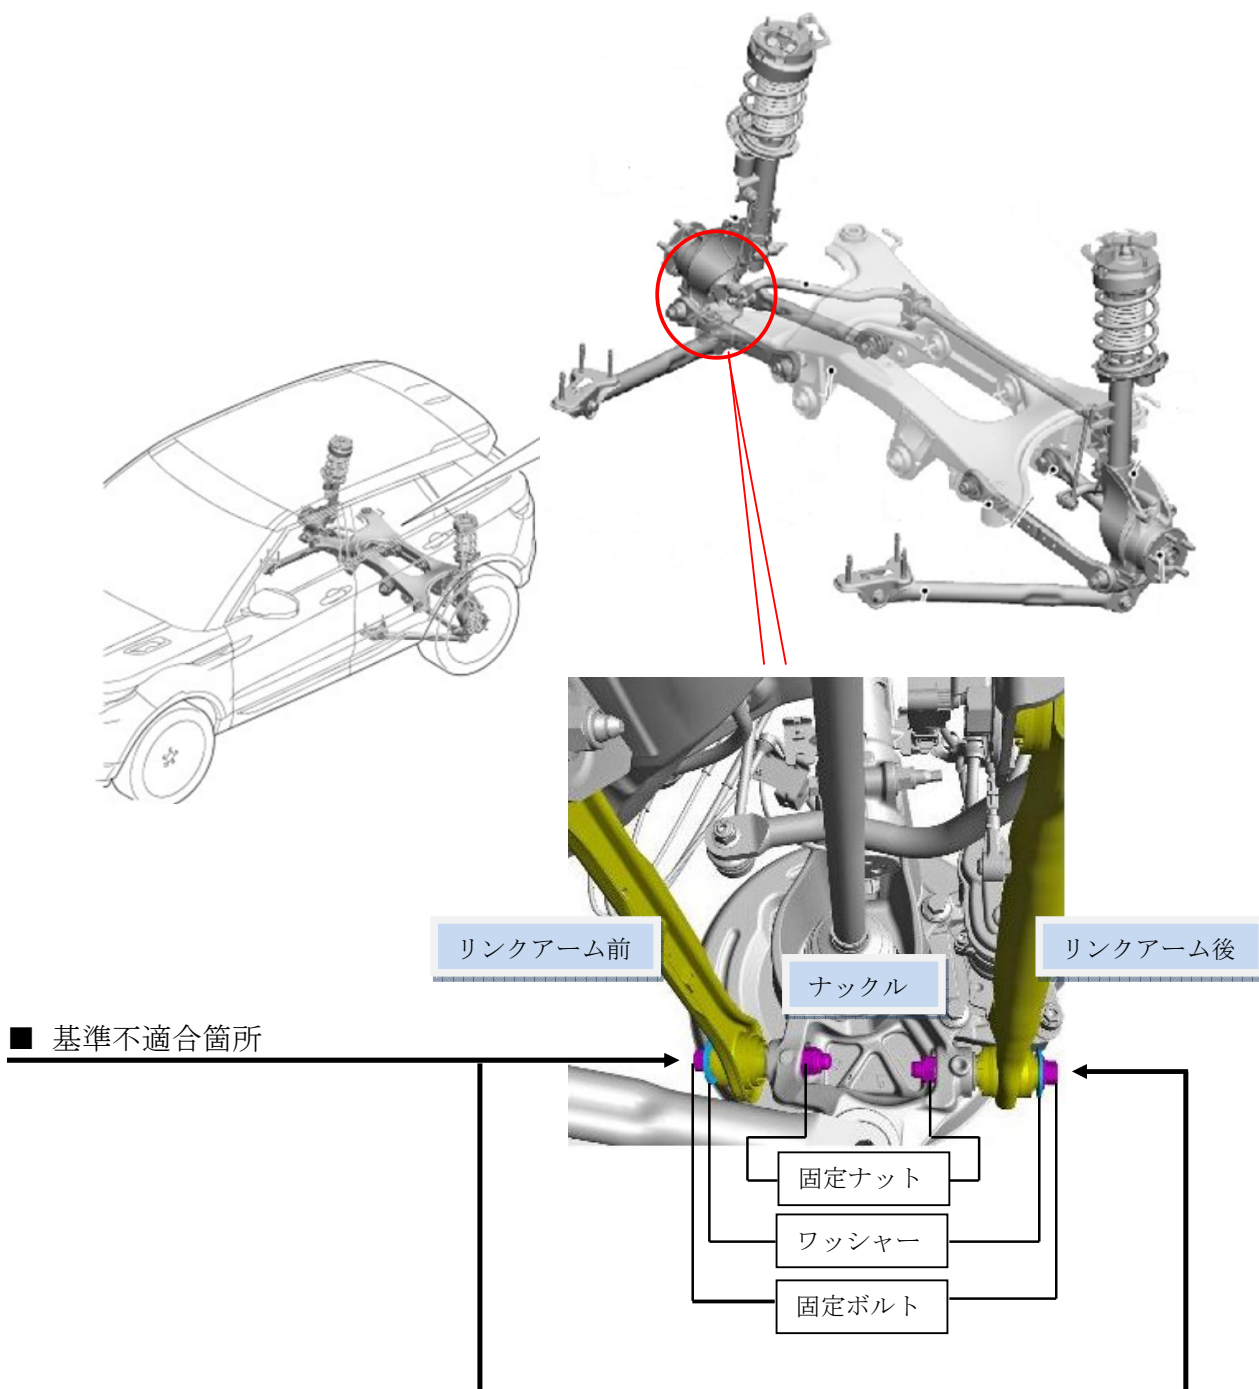

右側リアサスペンションにおいて、前後リンクアームをナックルに固定するボルトを過剰なトルクで締め付けしたため、走行中の負荷により当該ボルトが破損し、最悪の場合、タイヤが傾き走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該固定ボルト、ワッシャー及び固定ナットを新品に交換し、規定トルクで締め付ける。

は、交換部品を示す。