
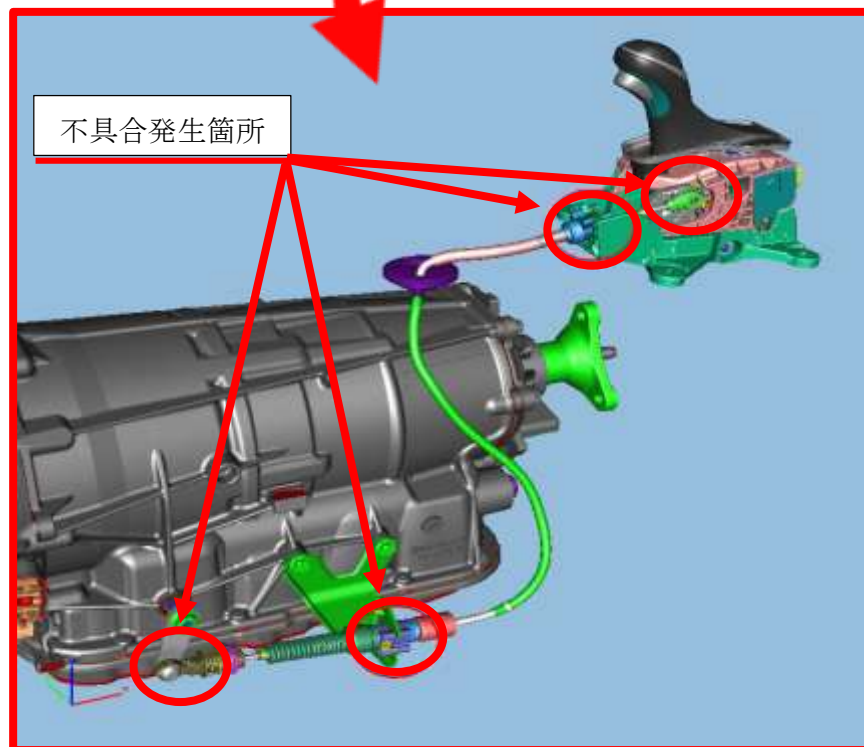


不 具 合 箇 所 説 明 図

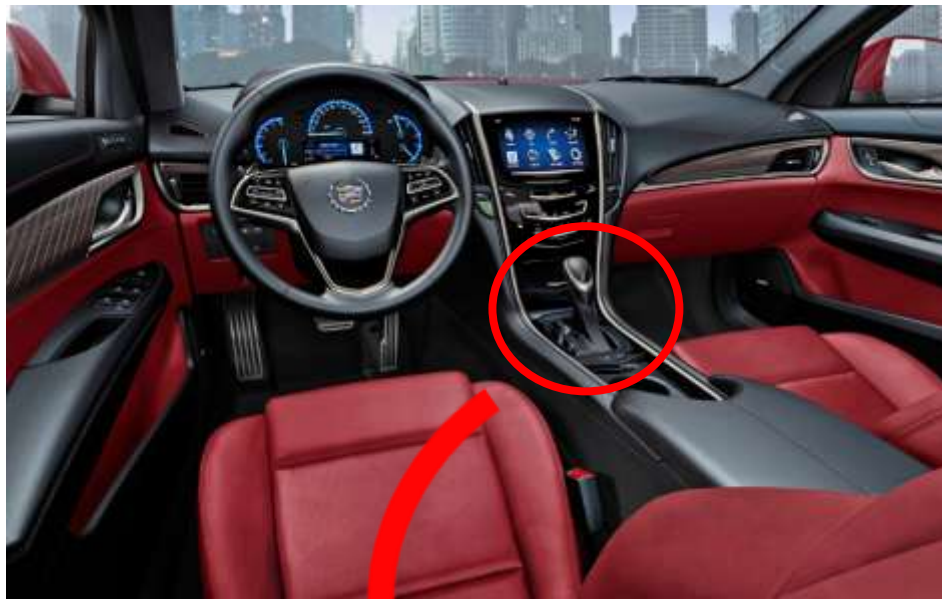

<不具合の状況>

オートマチックトランスミッションにおいて、適切にシフトケーブルが装着されていないため、使用過程で当該ケーブルが外れるものがある。その場合、シフト操作が正しく行われなため、車両が意図しない動きをしたり、駐車ブレーキの作動状態によっては、車両が勝手に動き出したりすることで事故を引き起こすおそれがある。

<改善内容>

全車両、当該ケーブルの装着状態を点検し、不適切な場合は、正しく装着する。

<識別方法>

左ストラット部分に黄色ペイントを塗布する。