


不 合 箇 所 説 明 図

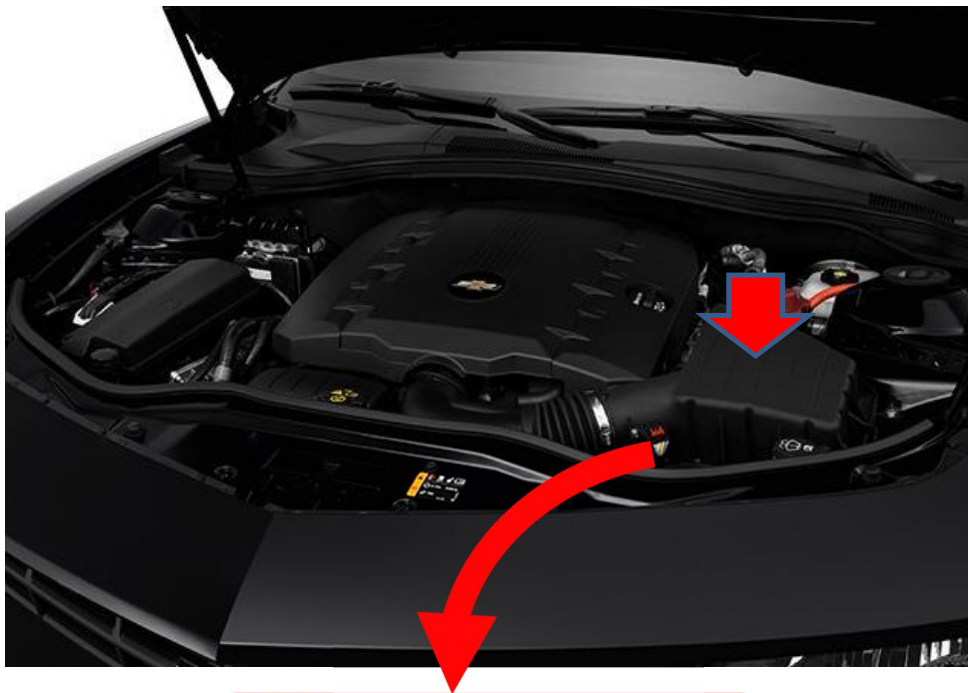

不具合発生箇所

<不具合の状況>

ステアリングシステムにおいて、インターミディエイトシャフトのピニオンボルトの締めつけが不適切なものがある。そのため、最悪の場合、当該ボルトが外れ、ステアリング操作に支障をきたすおそれがある。

<改善内容>

当該ボルトを点検し、緩みがある場合には適切に締めつけする。

<識別方法>

左ストラット部分に白色ペイントを塗布する。