


改善箇所説明図

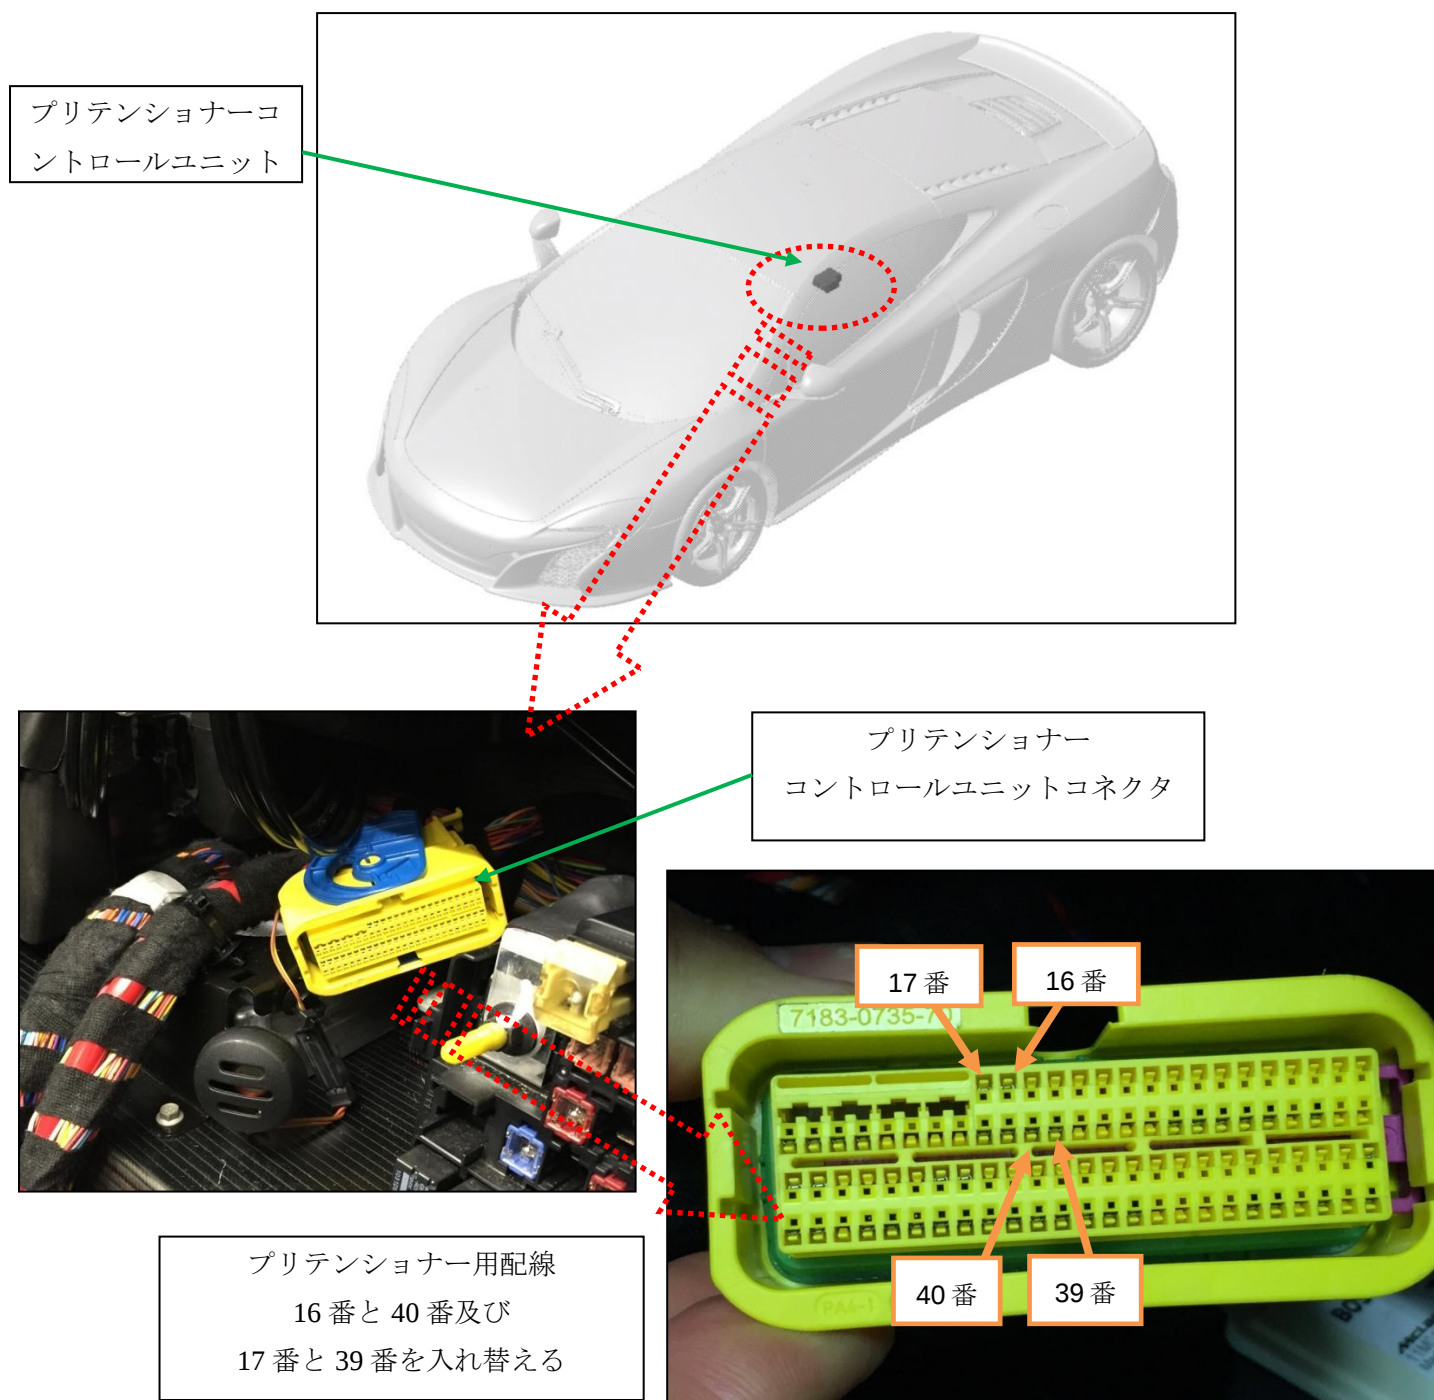

改善箇所

右ハンドル仕様車において、シートベルトプリテンショナーを作動させるための配線を左右逆に配列したため、作動時に本来作動しなければならない箇所と反対側のプリテンショナーが作動する。

改善の内容

全車両、当該配線を正しい配列に修正する。