


不 具 合 箇 所 説 明 図

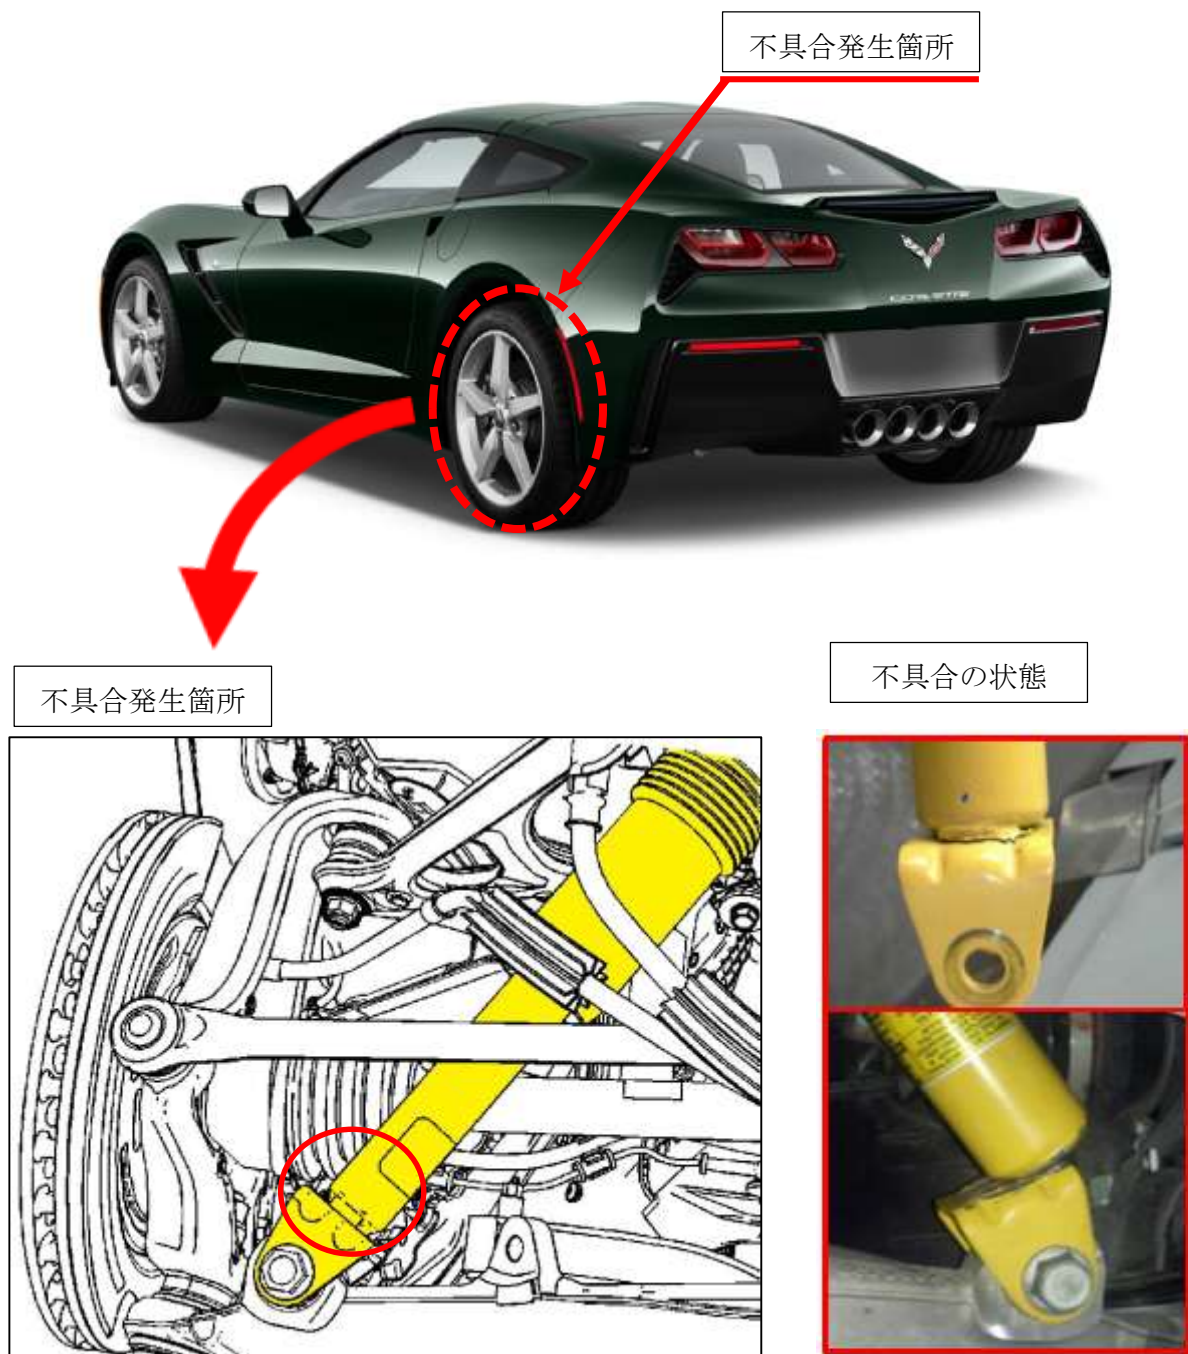

<不具合の状況>

リヤショックアブソーバーにおいて、取付部分の溶接が不適切なため、当該部分が破損するものがある。そのため、異音が発生して走行安定性に支障をきたすおそれがある。

<改善内容>

全車両、左右ショックアブソーバーを良品に交換する。

<識別方法>

左ボディストラクチャー部分に黄色ペイントを塗布する。