


不 具 合 箇 所 説 明 図



不具合発生部品

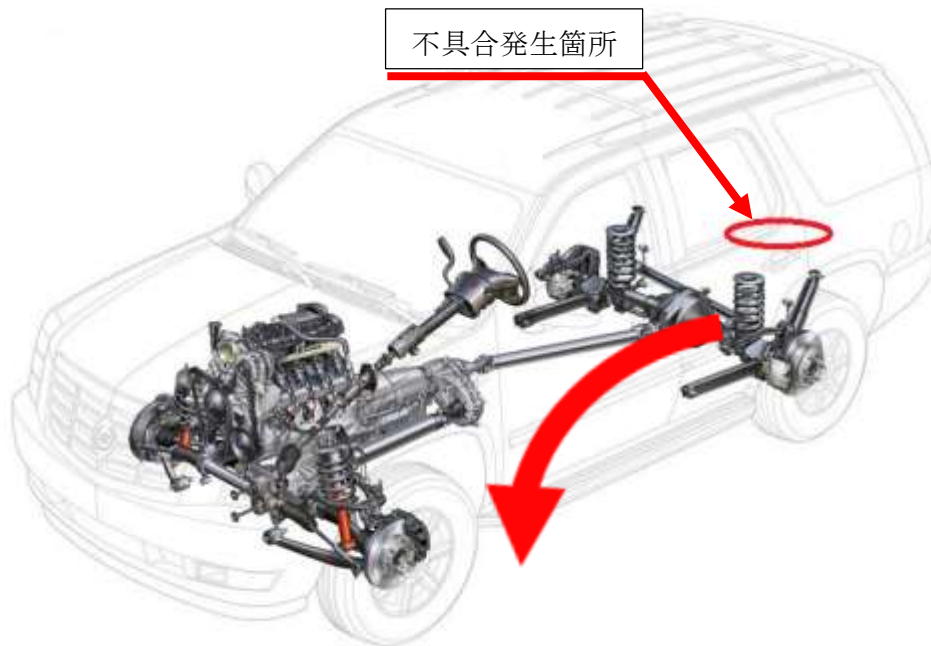

<不具合の状況>

燃料の流量を制御する燃料コントロールモジュールにおいて、コネクターピンや電子基板の製造が不適切なため、異物が付着しているものがある。そのため、異物によるショートで当該コントロールモジュールに異常が発生し、最悪の場合、燃料の流量を制御できなくなり、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

<改善内容>

全車両、当該コントロールモジュールを良品に交換してプログラミングを行う。

<識別方法>

左ボディストラクチャー部分に黄色ペイントを塗布する。