


改善箇所説明図

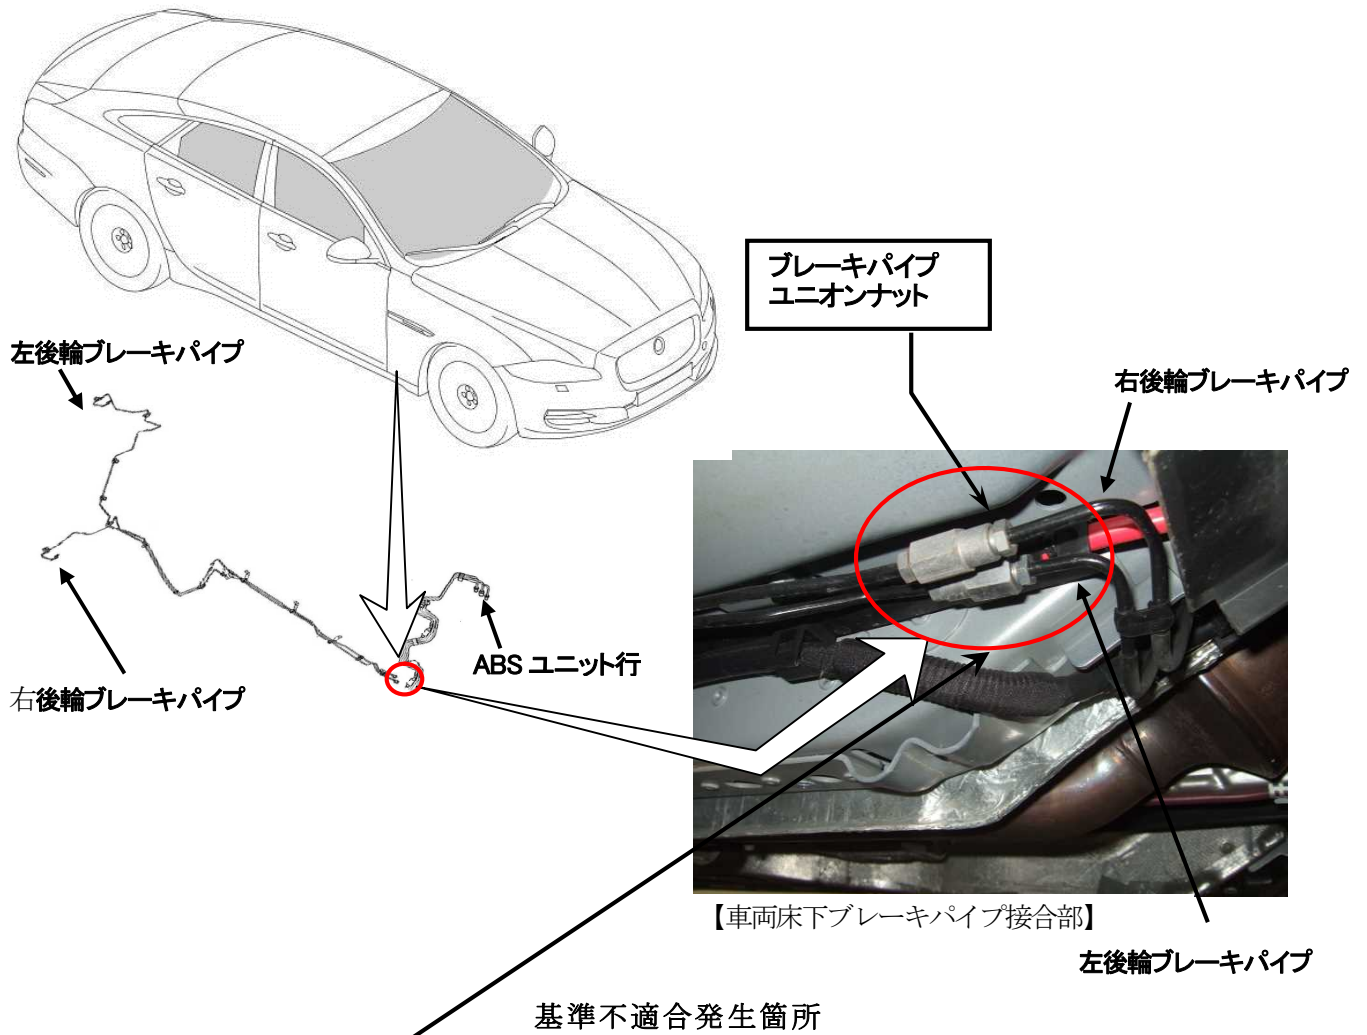

ブレーキパイプの接合部において、ユニオンナットの締め付けが不適切なため、使用過程で当該ナットが緩むものがある。そのため、ブレーキ液が漏れることで、警告灯が点灯して制動力が低下するとともに、エンジンを始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ユニオンナットを正規トルクで締めつける。また、ブレーキ液量を点検し、不足していた場合は補充する。

識別：ブレーキパイプのユニオンナットに黄ペイントを塗布する。

注： は点検部品を示す。