
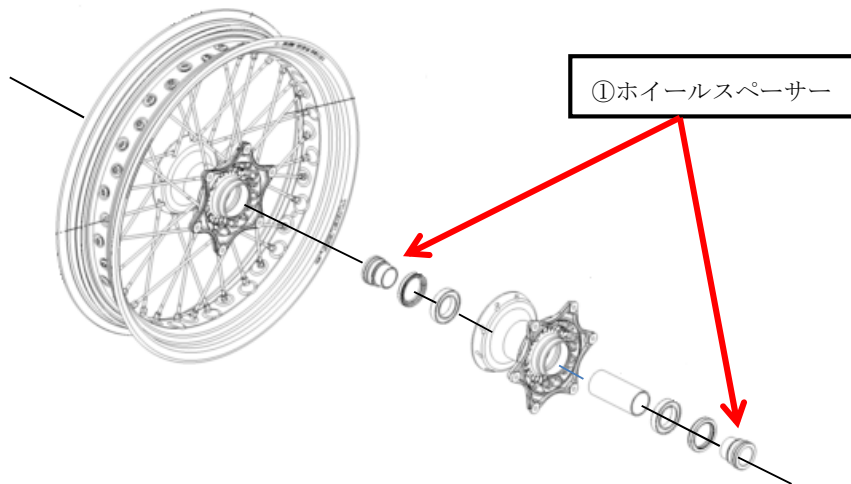


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

前輪取付部のホイールスペーサーにおいて、誤品が組み付けられたものがある。そのため、前輪にガタが生じ、そのまま使用を続けるとブレーキディスクが損傷し、最悪の場合、前輪ブレーキ制動力の低下及びABSシステムの機能に支障をきたすおそれがある。

改善の内容： 全車両、前輪を点検し、誤品が組み付けられているものは、正規品と交換する。

注： は交換部分を示す。