

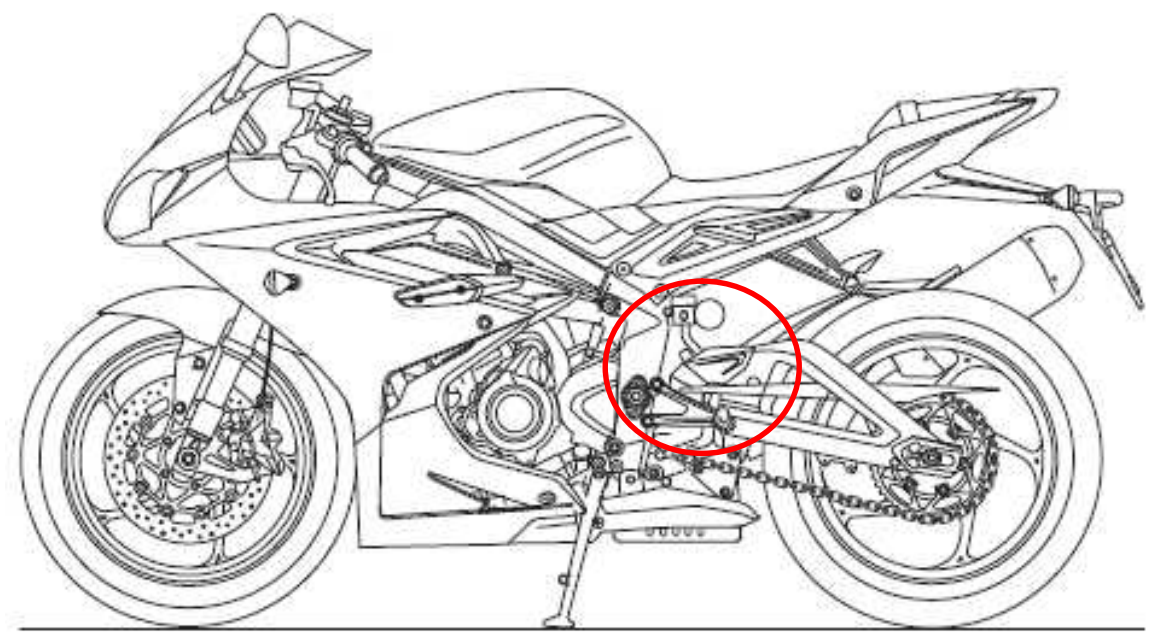


改善箇所説明図

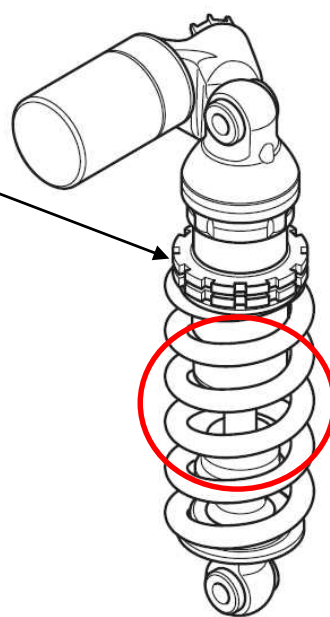

基準不適合箇所

後輪サスペンション

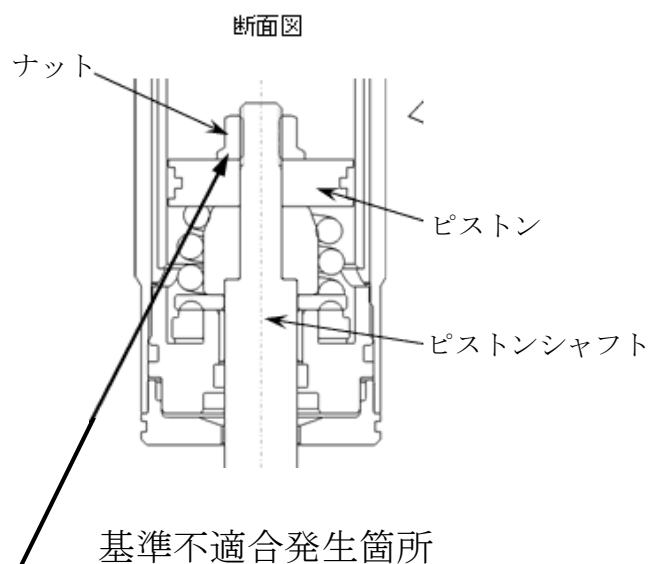

注： は改善箇所を示す。

後輪サスペンションにおいて、内部のピストンとピストンシャフトを締結するナットの締め付け行程が不適切なため、締め付け力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ナットが外れ、緩衝機能が低下して、走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、後輪サスペンションの製造ロット番号を確認し、該当するものは良品に交換する。