

改善箇所説明図




後輪サスペンション



基準不適合発生箇所

〔 断面図 ナット 〕

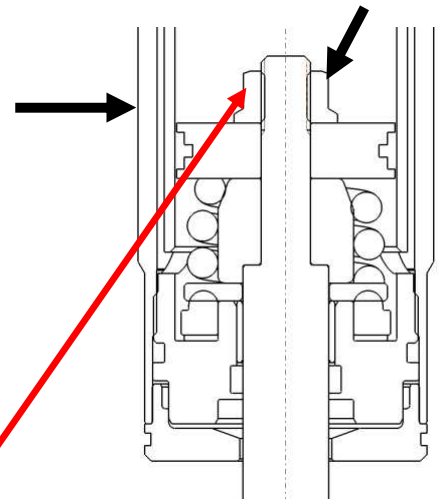

後輪サスペンションにおいて、内部のピストンとピストンピンシャフトを締結するナットの締め付け工程が不適切なため、締め付け力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ナットが外れ、緩衝機能が低下し、走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容：後輪サスペンションを良品に交換する。

注： は交換部品を示す。



識別：良品の後輪サスペンション本体に、緑色のペイントを施す。