


## 改善箇所説明図

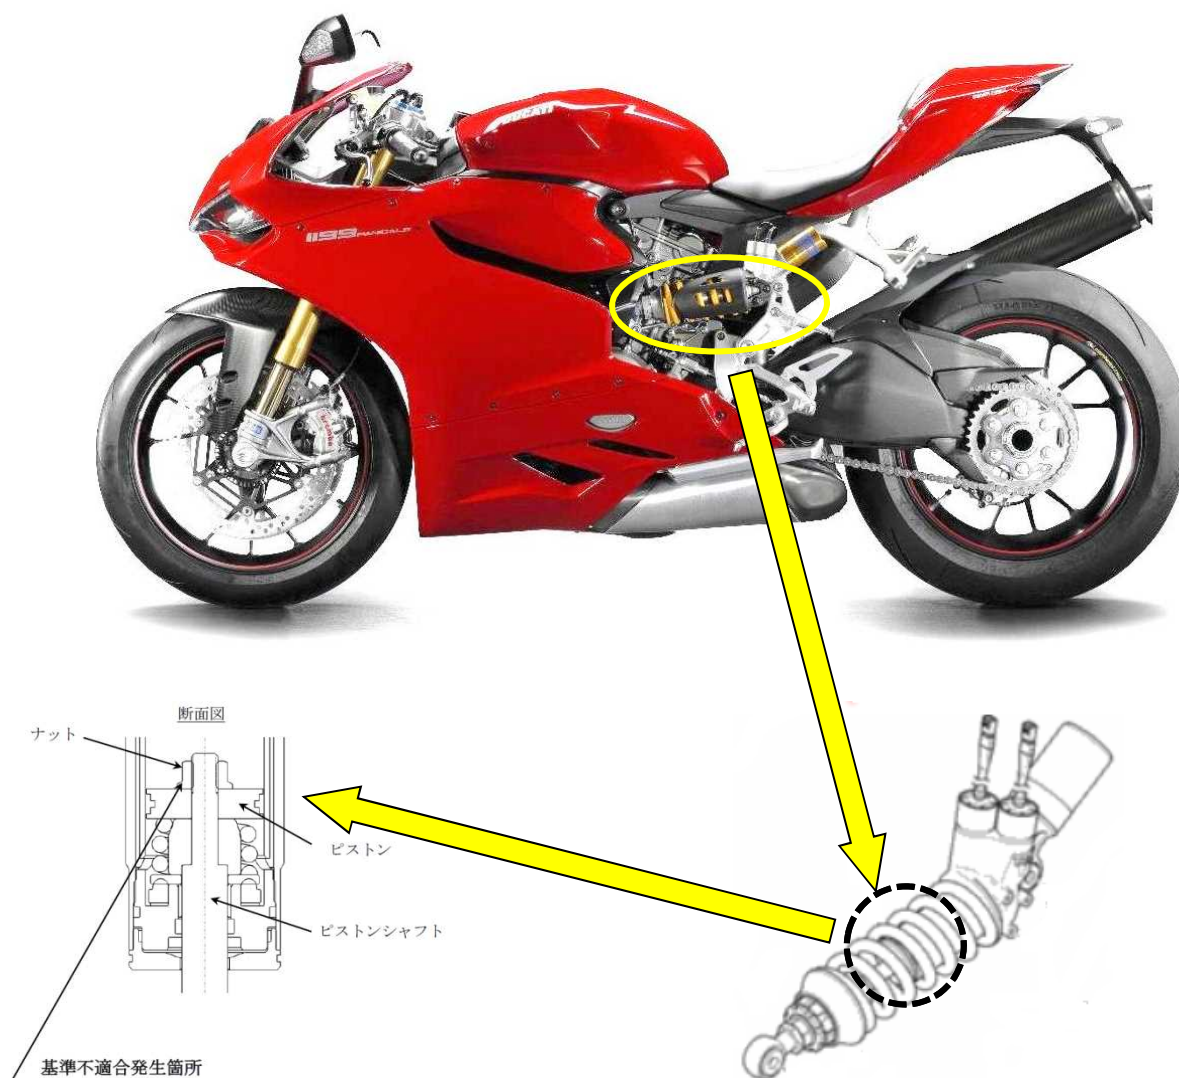

### 不具合の内容

後輪サスペンションにおいて、ピストンとピストンシャフトを締結するナットの締付工程が不適切なため、締付力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で行走を続けると当該ナットが外れ、緩衝機能が低下して走行安定性を損なうおそれがある。

### 改善の内容

全車両、後輪サスペンションの製造ロット番号を確認し、該当するのは、当該ナットを規定トルクで締付ける。また、分解時にナット脱落が発見され、内部に損傷があったものは、良品と交換する。