


改善箇所説明図

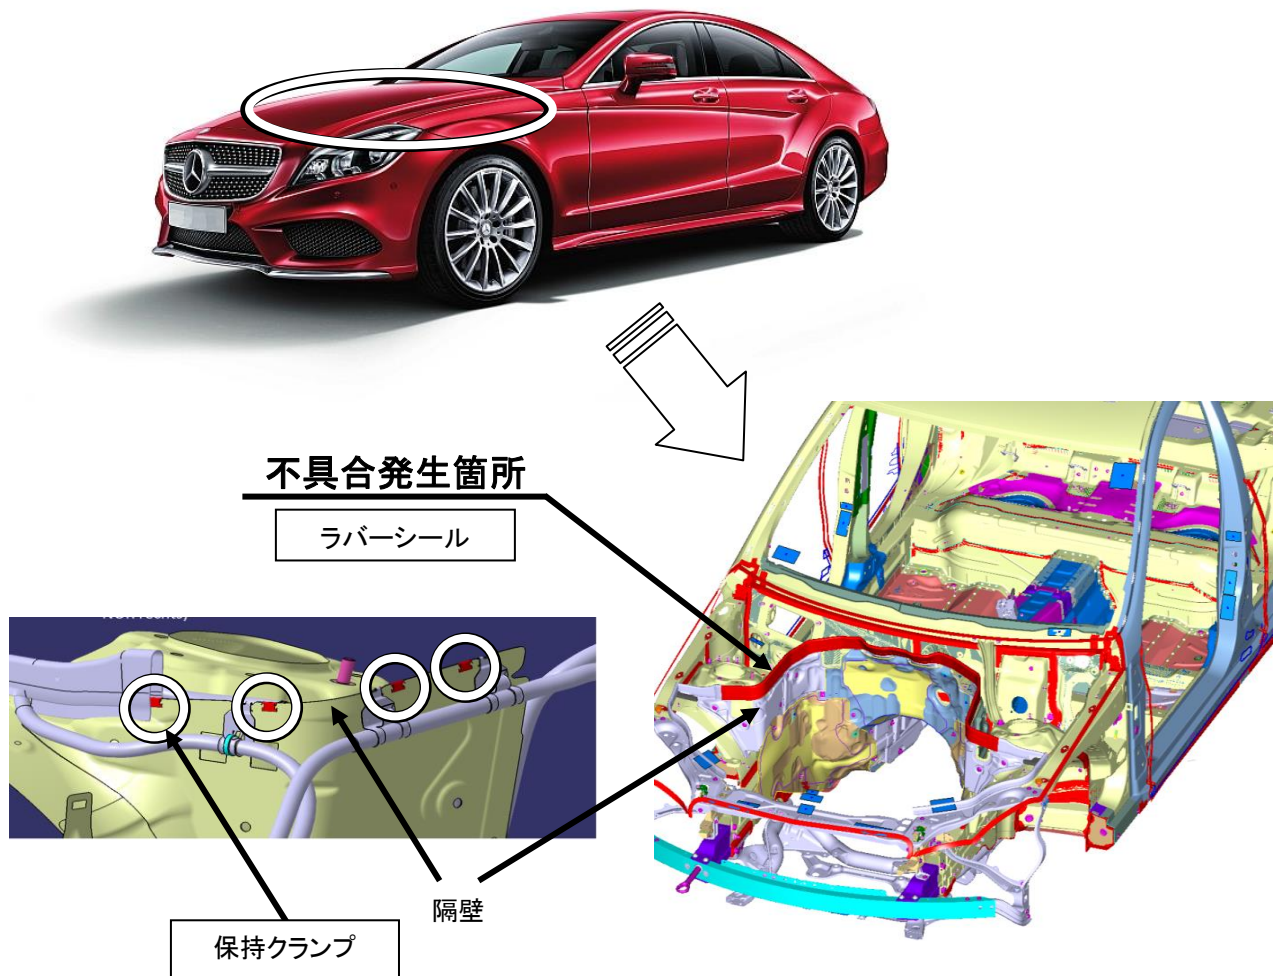

注： は、交換する部品を示す

エンジンルームにおいて、ラバーシールの製造が不適切なため、隔壁への取付け保持力が弱いものがある。そのため、エンジンフードを開けた際にフードの裏面に付着し、隔壁から外れる可能性があり、そのままフードを閉じると、ラバーシールの一部がエンジンと隔壁の間に落ち、最悪の場合、高温になった触媒に接触して火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、良品のラバーシールと新品の保持クランプに交換する。