


改善箇所説明図

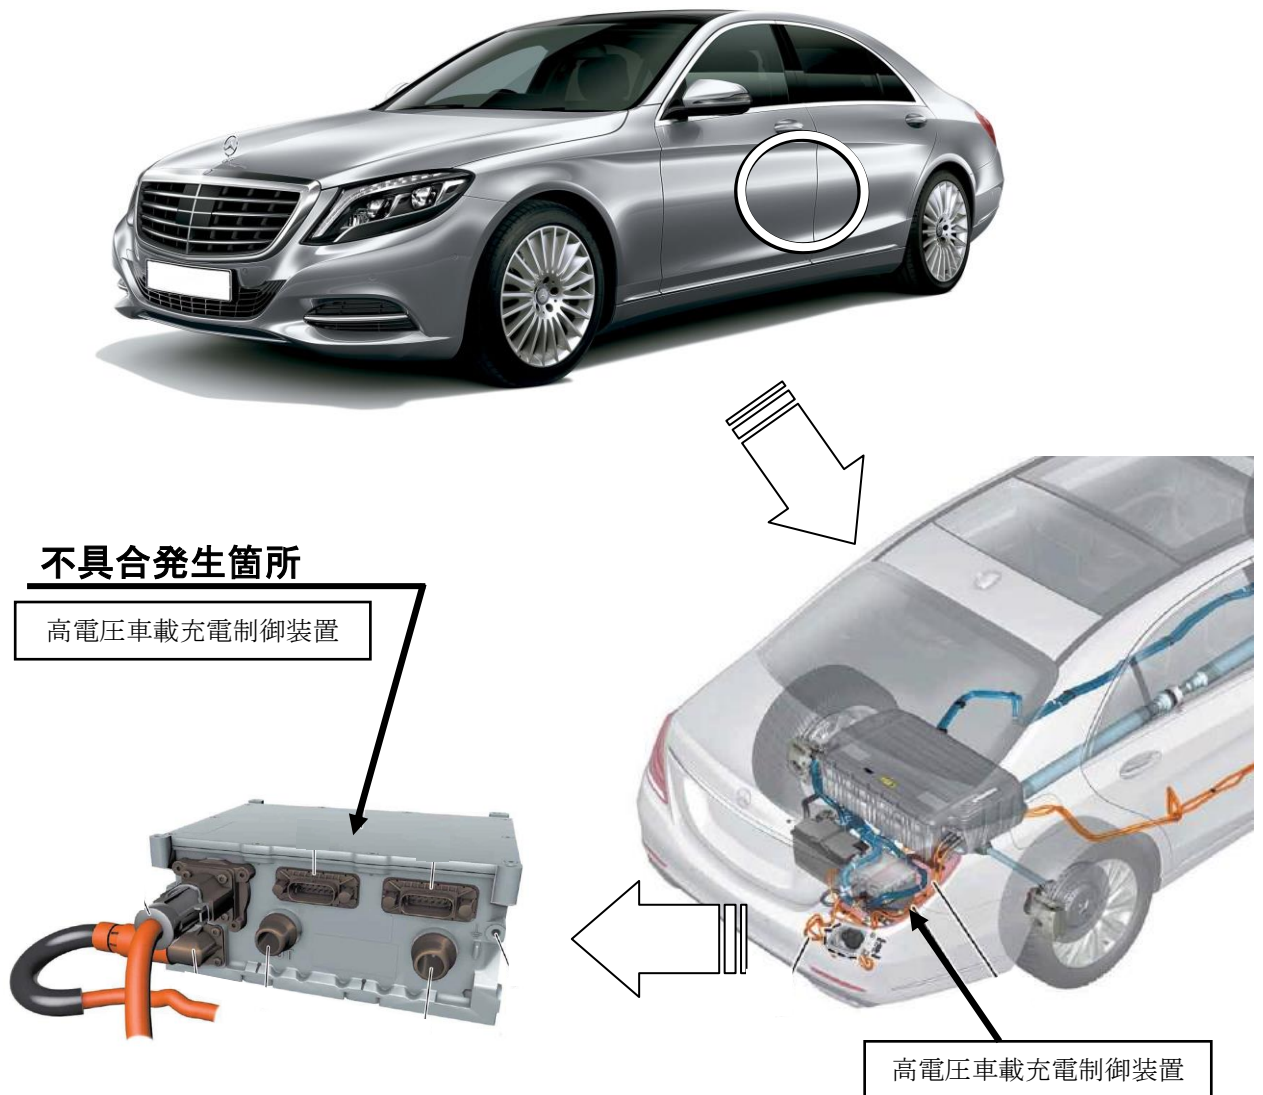

プラグインハイブリッド車の高電圧車載充電制御装置において、当該装置の基板の製造が不適切なため、充電ケーブルの接続を誤検知することがある。そのため、充電ケーブル接続時に充電ができないほか、走行中に充電ケーブルが接続状態にあると誤検知すると、停車時にシフトレンジがパーキングポジションとなり、駐車ブレーキが作動して、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、高電圧車載充電制御装置を良品に交換する。