
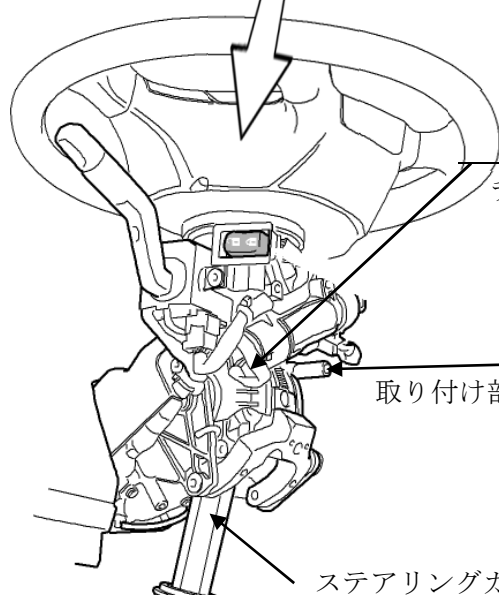



改善箇所説明図

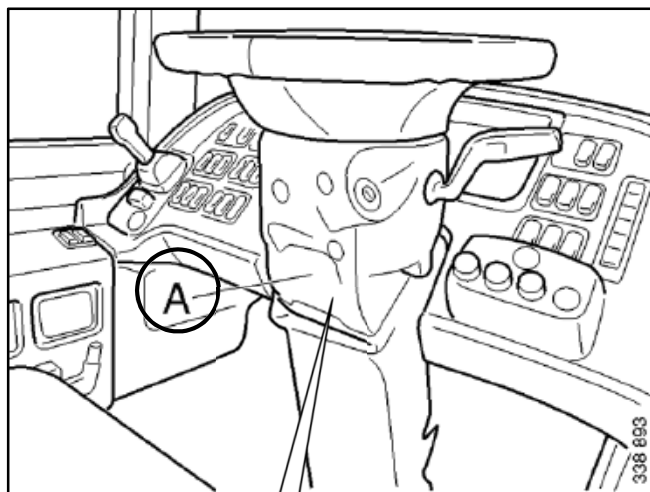

基準不適合発生箇所
チルト機構の構成部

取り付け部位

ステアリングコラム

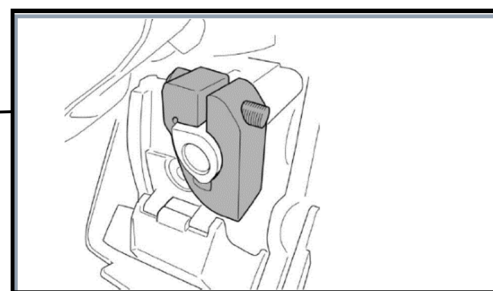

回転抑制ブラケット

連節バスのかじ取装置において、ステアリングコラムの構造が不適切なため、ステアリングを最下端の位置に調整すると、ステアリングコラムとチルト機構等の構成部品が干渉するものがある。そのため、ステアリングを操作した際に異音などが発生し、そのままの状態で使用が続けると、ステアリングコラムが損傷するおそれがある。

改善処置の内容

全車両に、回転抑制ブラケットを、チルト機構の構成部に取り付ける。

注： は、取り付け部品を示す。

車両管理が容易なことから、作業後の識別等は実施しません。