


不 具 合 箇 所 説 明 図



不具合発生箇所

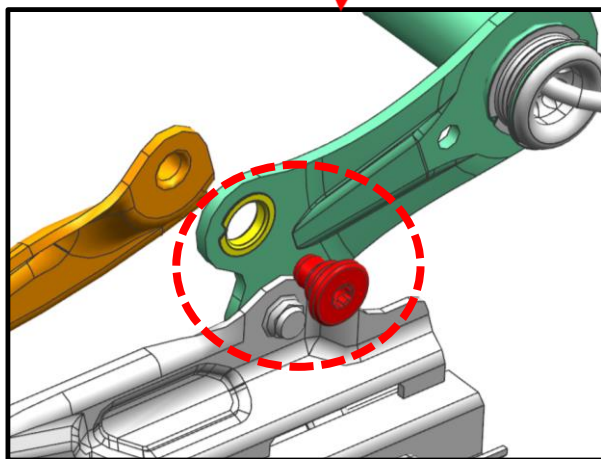

対策部品



<不具合の状況>

運転席及び助手席の電動シートにおいて、高さ調整機能のジョイント部の製造が不適切なため、電動シート作動時にジョイント部を固定しているボルトが緩むことがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、固定しているボルトが外れ、最悪の場合、急激にシート位置が変化するおそれがある。

<改善内容>

全車両、ボルトを対策品に交換し、ワッシャー及びナットを追加する。

<識別方法>

左側 A ピラー(下側ドアヒンジの下)に青色ペイントを塗布する。