



## 改善箇所説明図

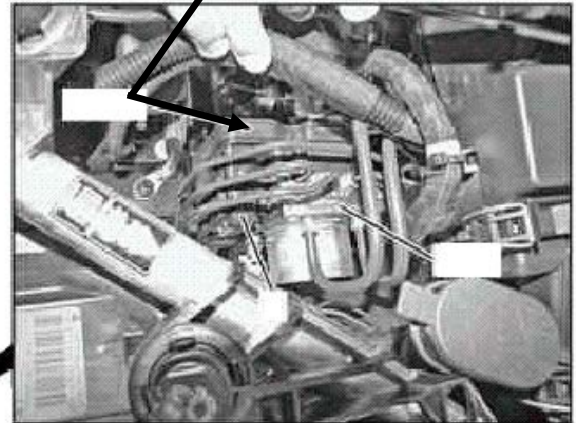

### 基準不適合箇所

ESP コントロールユニット

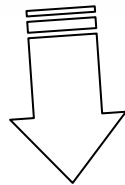

注:  は対象部品を示す

横滑り防止装置(ESP)コントロールユニットにおいて、サービス工場での修理等の際に誤ったプログラムが書き込まれたため、ESP の機能及び前走車追従走行装置が適切に作動しないことがある。そのため、ESP 故障時に警告灯が点灯しない他、前走車追従走行装置作動時の車両停止保持機能が作動せず、前車停車時に車両が動き出し、最悪の場合、追突するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ESP コントロールユニットのプログラムを書き換える。